

STIHL MS 271, 291

STIHL



2 - 44

取扱説明書



目次

1	はじめに	2
2	安全に関する重要事項	3
3	反発力	7
4	作業方法	9
5	カッティングアタッチメント	15
6	バーとチェンの取り付け (サイドチェン テンシヨナ)	16
7	バーとチェンの取り付け (クイックチェン テンシヨナ)	17
8	ソーチェンの張り方 (サイドチェン テン シヨナ)	19
9	ソーチェンの張り方 (クイックチェン テン シヨナ)	19
10	チェンの張り具合の点検	20
11	燃料	20
12	給油	21
13	チェン オイル	23
14	チェン オイルの給油	23
15	チェン オイルの吐出点検	23
16	チェン ブレーキ	24
17	冬季作業	24
18	エンジンの始動と停止	25
19	作業中の注意事項	29
20	ガイド バーの保守	30
21	シュラウド	30
22	エアー フィルター システム	30
23	エアーフィルターの掃除	31
24	キャブレターの調整	32
25	スパーク プラグ	32
26	機械の保管	33
27	チェーン スプロケットの点検と交換	34
28	ソーチェンの整備と目立て	35
29	整備表	38
30	磨耗の低減と損傷の回避	39
31	主要構成部品	40
32	技術仕様	41
33	スペア パーツのご注文	43
34	整備と修理	43
35	廃棄	43
36	EC 適合証明書	43

お客様各位

この度は STIHL 社の製品をお買上げいただきまして誠に有難うございます。

この製品は、最新の製造技術と入念な品質保証処置を施して製造されました。私共は、お客様がこの製品を支障なく使用され、その性能に満足していただくために最善の努力を尽くす所存であります。

本製品に関してご不明な点がございましたら、お買上げの販売店または当社カスタマーサービスにお問い合わせください。

敬具



Dr. Nikolas Stihl

1 はじめに

この取扱説明書では STIHL チェンソーは機械と呼ばれる事もあります。

1.1 シンボル マークについて

機械に表示されているシンボル マークは、この取扱説明書で説明されています。

機械および装置のバージョンによっては、次のシンボル マークが機械に表示されている場合があります。



燃料タンク、ガソリンとエンジン オイルの混合燃料



チェン オイル用タンク、チェン オイル



チェン ブレーキの作動および解除



コースティング ブレーキ



チェン移動方向



E マチック、チェン オイル流量調整



ソー チェンの張り



インテーク エアー バッフル: 冬季作業



インテーク エアー バッフル: 夏季作業



ハンドル ヒーティング



デコンプ バルブの作動



パージャー ポンプの作動

無毒素薄白紙使用
印刷インクには植物油が使用され、紙はリサイクル可能です。

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2021
0458-574-4321-D, V-M 021.

1.2 段落の前に付いたシンボルや数字



警告

人に及ぼす事故やケガ、更に重大な物的損傷に対する警告。

注記

本機本体あるいは構成部位の損傷に対する警告。

1.3 技術改良

当社の信条として、常に自社製品の改良を心がけております。この理由から、製品の設計、技術、外観が定期的に改良される場合があります。

このため、変更、修正、改良の種類によっては、本取扱説明書に記載されていない場合があります。

2 安全に関する重要事項



チェンの回転が非常に速く、カッターが非常に鋭利であるため、チェンソーで作業を行うときは、人身事故の危険を低減するために特別な安全措施が必要です。



初めて使用するときは取扱説明書をよく読んで理解し、必要などに見られるよう安全な場所に確実に保管してください。取扱説明書を順守しないと生命を脅かすようなケガを負いやすくなります。

2.1 一般的な注意事項

現地の安全規制、基準、条例を遵守してください。

騒音を発するパワーツールの使用が、国や地域の規則によって規制されている場合があります。

この機械で初めて仕事をする人は：STIHL サービス店または経験豊富なユーザーに機械の操作方法を教えてもらうか、その専門的な研修に参加してください。

未成年者はチェンソーを使用しないでください。

作業場所に見物人、特に子供や動物を近づけないでください。

他者およびその所有物に対して生じた事故または危険に関しては、その一切の責任をユーザーが負います。

チェンソーを貸与または譲渡する場合は、取扱説明書を一緒に手渡してください。本機の使用が取扱説明書の記載事項に精通していることを確認します。

チェンソーで作業する人は、十分に休息をとり、身体的・精神的に健康でなければなりません。激しい労働に耐えられない体調の方は、チェンソーの使用前にかかりつけの医師に相談してください。

視界を妨げ、動作や判断を鈍らせるようなアルコールや薬品などを服用した状態では、チェンソーを使用しないでください。

事故やケガを避けるために、天候が悪い場合（雨、雪、氷、風）は作業を延期してください。

ペースメーカーを付けている方のみ該当する
注意点：チェンソーのイグニッションシステムは、微量の電磁界を発生します。この電磁界がペースメーカーに干渉する場合があります。健康上のリスクを軽減するため、ペースメーカーを装着された方は、パワーツールの使用前に掛かりつけの医師またはペースメーカーの製造元に、お問い合わせください。

2.2 用途

この機械は樹木や木製品の切断にのみ使用してください。

その他の用途のために機械を使用しないでください、事故の危険があります！

いかなる方法でも本機を改造しないでください。人身への傷害の危険性を増加させることがあります。承認されていないアタッチメントを使用した際の人的傷害および物的損害に対しては当社は一切保証を行いません。

2.3 衣服と装備

適切な防護服と装備を身に付けてください。



丈夫な素材で、身体に合い、身体の動きを制約しない衣服を着用してください。だぶだぶな上着ではなく、**切断防止機能付き**の身体にピッタリした作業衣を着用してください。

枝、やぶ、または機械の可動部品等に引っかかる衣服を身に付けないでください。スカーフ、ネクタイ、装身具を身に付けないでください。長髪は結んでまとめてください（スカーフ、帽子、ヘルメット等に押し込んでください）。



適切な**安全靴** - 切断防止素材が使用され、靴底が滑らず、爪先に鋼板が入った靴 - を履いてください。



警告



目を負傷する危険を低減するために、EN 166 基準に準拠した確実にフィットする保護メガネまたはフェイスシールドを着用してください。保護メ

ガネとフェイスシールドが顔のサイズに合っているか確認してください。

「自分専用」のイヤープロテクター - 例えば防音用耳栓 - を着用してください。

落下物の危険がある場所では、ヘルメットを着用してください。




耐性素材 (革等) でできた、丈夫な保護手袋を着用してください。

STIHL 社では、作業者を保護する多様な保護装備を販売しています。

2.4 運搬

たとえ短い距離であっても、運搬前に機械の電源を切り、チェーンブレーキを掛け、チェンガードを取り付けます。それによりソーチェンの偶発的な始動を防ぐことができます。

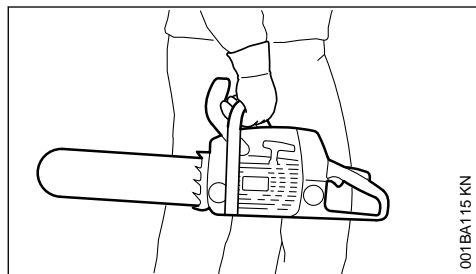

チェンソーは常にハンドルを保持し、高温のマフラーを身体から離し、ガイドバーを後ろ向きにして運搬してください。重度の火傷を負わないよう、本機の高温になった部品、特にマフラー表面には触れないでください。

車両で輸送する場合は、転倒、燃料漏れ、損傷を防ぐためにチェンソーを適切に固定してください。

2.5 洗浄

プラスチック製部品は、布で掃除します。強い洗剤はプラスチックを損傷することがあります。

機械から、汚れや泥を取り除いてください - これには、グリース溶剤を使わないでください。

必要に応じて換気スロットを清掃します。

機械の清掃に高圧洗浄機を使用しないでください。強い流水で機械の部品を損傷する恐れがあります。

2.6 アクセサリー

当社が本機での使用を承認した、または技術的に同等の、ツール、ガイドバー、チェン、チェン

スプロケット、またはアクセサリだけをご使用ください。これに関して不明な点がある場合は、STIHL サービス店へお問い合わせください。高品質ツールおよびアクセサリだけをご使用ください。そうしないと、事故および本機の損傷の恐れがあります。

当社では、STIHL 純正のツール、ガイドバー、チェン、チェン スプロケット、およびアクセサリだけをご使用いただきますようお願いいたします。これらは、お客様の機種およびご使用にみる性能要件に合わせて、特別に設計されています。

2.7 燃料の給油



ガソリンは非常に簡単に引火します - 火気を近づけないでください - 燃料をこぼしたり、喫煙しないでください。

燃料を給油する前にエンジンを停止してください。

エンジンがまだ熱いうちは給油しないでください - 燃料が流れ出て火災になることがあります！

燃料フィルターキャップは、過剰な圧力が徐々に抜けて、燃料が噴き出さないように、慎重に開けてください。

給油は風通しの良い場所で行ってください。本機に燃料をこぼしたら直ちにふき取ってください。衣服に燃料をこぼさないでください - 汚れた衣服は直ちに着替えてください。

機械は標準として、次のフィルター キャップを装備することができます。

バイヨネット式フィルター キャップ (差し込みロック)



バイヨネット式燃料タンクキャップ (差し込みロック) は正しく差し込み、止まるまで回してからバイヨネットを下ろしてください。

正しく締め付けられていない燃料キャップがエンジンの振動によって緩んで燃料が漏れる危険を低減します。



燃料が漏れていないか注意してください！ 燃料がこぼれたり漏れている場合は、エンジンを始動しないでください - 火傷による命の危険があります！

2.8 始動前

チェンが正しく取り付けられ、良好な状態になっているかチェックします (本取扱説明書の関連項目を参照) :

- 燃料システムに漏れがないか点検します。特にタンク キャップ、ホース接続部や手動燃料

ポンプ（機械に取り付けられている）などの、目に見える部品を特に注意深く点検します。漏れや損傷がある場合は、エンジンを始動しないでください - **火災の危険性があります**。再度使用する前に、チェーンソーの修理をサービス店に依頼してください

- チェンブレイキや前ハンドガードが正常に作動するか点検します
- ガイド バーが正しく装着されている
- チェンが適切に張られている
- トリガーおよびトリガー ロックアウトがスムーズに作動して、放すとアイドリング位置に戻らなければなりません。
- マスター コントロール レバーが、スムーズに **STOP、0** または \odot 位置に移動できるか。
- スパーク プラグ ターミナルがしっかりと差し込まれているかチェックします - 緩んでいる場合は火花が発生することがあり、可燃性のガスに**引火する**可能性があります。
- 操作部や安全装置に改造を加えないでください。
- チェンソーの安全な操作のため、ハンドルはオイルや汚れのない、乾いた清潔な状態を保ちます。
- 十分な燃料とチェン オイルがタンクに充填されていることを確認します。

人身事故の元となりますので、損傷したり、正しく取り付けられていないチェーンソーは使用しないでください。

2.9 チェンソーの始動

必ず平坦な場所で作業を行ってください。常に安定した足場を確保してください。機械はしっかりと保持します - チェンが床やその他の物体と接触しないようにしてください - 回転するソーチェーンのためにケガの危険があります。

チェーンソーは一人で操作します。他人が作業区域内に入らないようにしてください。始動時も同様です。

チェンが切り口にあるときは、チェーンソーを始動しないでください。


機械の給油位置から最低 3 メートル以上離れ、密閉された場所では絶対にエンジンを始動しないでください。

始動前にチェン ブレーキでチェンをロックします。チェンの回転により**事故の恐れ**があります。

エンジンの落としがけをしないでください - 取扱説明書に従って始動してください。

2.10 作業中

足場は常に、しっかりと安全にしてください。剥いだ皮が湿っているときは特に注意してください - **滑る恐れがあります**！

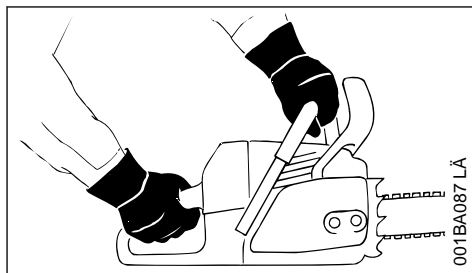

必ず**両手でしっかりと**チェーンソーを保持してください。左利きの場合でも右手で後ハンドルを握ります。安全操作のため、ハンドル バーとハンドルをしっかりと握ります。

差し迫った危険や緊急の場合、マスターコントロールレバーがストップスイッチを **STOP、0** または \odot に動かして、速やかにエンジンを停止します。

本機を運転させたままで、本機から離れないでください。

滑りやすい表面、水、雪、氷、急な斜面、でこぼこな地面、樹皮を剥がしたばかりの樹木の上では特に注意を払ってください。**滑る恐れがあります**！

切り株、根っこ、溝に注意します。**つまずく恐れがあります**！

一人だけで作業しないこと - 事故があった場合に備えて、近くに応急救置の訓練を受けた人がいて声を出せば助けに来られるようにします。切断作業現場での補助者も保護具（ヘルメット）を着用し、切断された枝が当たらないところまで下がっているようにします。

防音用耳栓を付けている場合、より大きな注意が必要です。危険を告げる声（叫び声、警笛など）が聞こえにくくなるからです。

疲労が蓄積しないように、適切な時期に休息をとってください **事故の危険があります**！

本機の使用時に発生する塵埃（おがくずなど）、気体成分、煙は健康を害する恐れがあります。粉塵が発生するときは、防塵マスクを着用してください。

エンジン運転中：スロットルトリガーを放しても、コースティング効果により チェンは短時間回転し続けます。

作業中およびチェンソーの近くでの喫煙は避けてください。**火災の危険性があります！**燃料システムから、発火しやすいガソリン蒸気が漏れている恐れがあることに、ご注意ください。

短い間隔で定期的に、および明らかな変化に気付いたときすぐに、ソーチェンを点検します：

- － エンジンのスイッチを切り、ソーチェンが静止するまで待ちます
- － 状態および接続部がしっかりしていることを確認します
- － 目立ての状況を確認します

エンジンの運転中は、ソーチェンに絶対に触れないでください。ソーチェンに物体が挟まった場合、物体を取り除こうとする前に、直ちにエンジンを停止してください - **ケガの危険があります！**

機械をそのままにして離れる場合は、必ずエンジンを停止してください。

ソーチェンを交換するには、エンジンのスイッチを切ります。エンジンが不意に始動すると、**怪我をする危険があります！**

木片、樹皮、乾燥した草木、燃料など燃えやすい素材から排気ガスや加熱されたマフラーを離してください - **火事の危険があります！** 触媒コンバータ付きマフラーは特に高温になりがちです。

チェンオイルなしでは作業をしてはいけません - オイルタンク内のオイル量を注意します。オイルタンクのオイル量が少ないときは直ちに作業を停止し、チェンオイルを補充します - 「チェンオイルの給油」および「チェンの潤滑の点検」も参照してください。

機械に強い衝撃が加わったり落下するなど、所定の負荷を越える異常な負荷がかかった場合は、作業を続ける前に、機械が良好な状態にあることを常に確認してください - 「作業開始前」も参照してください。

給油システムに漏れがないことを確認し、安全装置が正しく機能していることを確認します。機械の動作状態が完全でない限り、絶対に継続して使用しないでください。はっきりしない場合は、サービス店に点検を依頼してください。

正しくアイドリングしているか確認して、スロットルトリガーを放したときにソーチェンが動作を停止するようにします。アイドリング設定を定期的に点検して、できるときに調整してください。アイドリング回転中にソーチェンが動き続ける場合は、STIHL サービス店に機械の修理を依頼してください。



チェンソーはエンジンが始動するとすぐに、有毒な排気を発生します。このガスは、無臭で目に見えないことがあり、未燃焼の炭化水素とベンゼンを

含んでいることがあります。室内や換気状態の悪い場所では、絶対に機械を使用しないでください。触媒コンバータが装着されている機種でも同様です。

溝、くぼ地、あるいは狭い場所で作業する時には、適切な換気を確保してください - **有毒ガスを呼吸することによる命の危険があります！**

気分が悪くなったり、頭痛、視界が狭くなるなど視力の障害、聴力の障害、めまい、集中力の低下などを感じたら、即座に作業を停止してください。濃度の高い排気ガスを吸い込むことで、これらの症状が現れることがあります - **事故の恐れがあります！**

2.11 作業後

エンジン切り、チェンブレーキをかけ、チェンガードを取り付けます。

2.12 保管

機械を使用しない時は、他人に危険が及ばないように保管します。不正な使用ができないよう、機械を固定します。

機械を安全な乾燥した部屋に保管してください。

2.13 振動

チェンソーを長時間使用した場合には、振動の影響により手の血行不良が生じることがあります（「白ろう病」）。

以下をはじめ、多くの事柄が影響するため、一般的な使用時間の設定は不可能です。常に各国の安全規制、基準、条例をお守りください。

以下の対策をとると使用時間を延長できます：

- － 手の防護（暖かい手袋）
- － 休憩を取りながら作業する

以下の場合には使用時間を短くします：

- － 血行不良の特殊体質（症状：指が頻繁に冷たくなる、指が疼く）。
- － 低い外気温。
- － ハンドルを握む力の強さ（握む力が強いと血行が低下します）。

機械を日常的に長時間使用したり、該当する症状（指のしびれ等）が繰り返し発症する時は、医師による診断をお勧めします。上記のいずれかの症状が現れたら（指が疼くなど）、医師にご相談ください。

2.14 整備と修理

修理、清掃または整備作業およびチェンに対して作業を行う前に必ずエンジンを切ります。エンジンが不意に始動すると、**怪我をする危険があります！**

例外: キャブレター調整およびアイドルリング スピード調整時は、このかぎりではありません。

本機は定期的に整備する必要があります。取扱説明書に書かれている整備や修理だけを行ってください。その他すべての作業は、販売店に依頼してください。

当社では、整備や修理を STIHL 認定サービス店だけに依頼されることをお勧めします。STIHL 販売店では定期的にトレーニングを受け、適切な技術情報の提供を受けています。

高品質のスペアパーツのみを使用します。そうしないと、事故および本機の損傷の恐れがあります。これに関して不明な点がある場合は、STIHL サービス店へお問い合わせください。

いかなる方法でも本機を改造しないでください。人身への傷害の危険性を増加させることがあります - **事故の危険があります!**

スパーク プラグ ターミナルを取り外したり、スパーク プラグを緩めたまま、スターターでエンジンを始動すると、シリンダー外部でイグニッション スパークが生じて**火災の危険**があるので、その前にマスター コントロール レバーを **STOP**、**0** または **◇** に移動してください。

火気の近くで調整したり保管しないでください - 燃料を搭載していますので、**火災の恐れ**があります。

燃料キャップがしっかり閉まっていることを、定期的に点検してください。

欠陥のない、当社が承認したスパークプラグのみを使用します - 「技術仕様」を参照してください。

イグニッション ケーブルに異常がないこと(絶縁状態、接続の確実性)を確認してください。

マフラーに問題が無いことを確認してください。

破損したマフラーを取付けたまま、あるいはマフラーがないまま、本機を使用しないでください。**火災の恐れや聴力への害があります!**

絶対に加熱されたマフラーに触れないでください - **火傷の危険があります!**

防振装置の状態は振動動作に影響します - 防振装置を定期的に点検してください。

チェン キャッチャーを点検してください。破損している場合は交換します。

エンジンを停止します

- チェンの張りの点検
- チェンの張り直し
- チェンの交換
- 不具合の修正

目立てに関する注意事項を守ってください。安全にかつ正しく取り扱うため、チェンとガイドバーを完全な状態に保持します。正しく目立てをして、張りを調整し、十分に潤滑する必要があります。

チェン、ガイドバー、チェンス プロケットを適切な時期に交換します。

クラッチ ドラムの動作状態が完全であることを定期的に確認してください。

燃料とチェンオイルを指定された容器でのみ保存し、正しくラベル付けします。光および日光から保護された、乾燥した、涼しい、安全な場所に保管します。


チェン ブレーキに不具合が発生した場合、機械を即座に停止します。**ケガの危険があります!** STIHL サービス店にお問い合わせください - 不具合が改善されるまで、機械を使用しないでください。「チェン ブレーキ」の項を参照してください。

3 反発力

切断中に生じる最も一般的な反発力は、キックバック、プッシュバック、プルインです。


3.1 キックバックの危険

キックバックによって重傷や致命傷を負うおそれがあります。

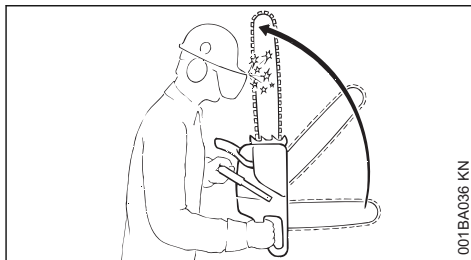

キックバックとは、次のような状況下で、チェンソーが制御できない状態で作業者に向かって唐突に跳ね返ってくる現象を指します。

3.2 キックバックが発生しやすい状況

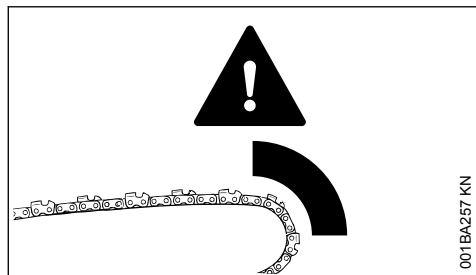

- ガイドバー先端の上部 1/4 部分を意図せずに樹木や硬い物体に接触させた (例えば、枝払い中に別の樹木に偶発的に接触した場合)。
- 切断中にガイドバー先端部でチェーンが切り口に挟まれた。

3.3 クイックストップチェンブレイキ：


この機能は、一定の状況下でケガの危険を低減しますが、キックバック自体を防ぐことはできません。作動すると、ソーチェーンがチェンブレイキによって瞬時に停止します。この取扱説明書の「ソーチェーン」の項を参照してください。

3.4 キックバックの危険を低減するには

- 慎重に作業し、キックバックが起こるおそれがある状況 avoids。
- チェンソーを両手で確実に保持し、ハンドルを着実に握ります。
- 常にフルスロットルで切断します。
- 常にガイドバー先端部の位置に注意を払います。
- バーの先端では切断しないでください。
- チェンが挟まれるおそれがあるため、細くて固い枝には特に注意してください。
- 絶対に一度に数本の枝を切断しないでください。
- 腕を伸ばしすぎないでください。
- 肩の高さより上にあるものを切断しないでください。
- 途中まで切断した樹木を再度切断するときは、十分に注意してガイドバーを切り口に入れてください。
- 経験がない場合は、突っ込み切りは行わないでください。
- 丸太が動いたり、他の力が加わったりして切り口が閉じ、チェーンが挟まるおそれがあるため、注意してください。


- 必ず適切に目立てされ、張りが適正なチェーンを使用して作業を行います。デブスゲージの設定が大きすぎないか確認してください。
- キックバックを低減するソーチェーンや、先端径が小さいガイドバーを使用してください。

3.5 プルイン (A)

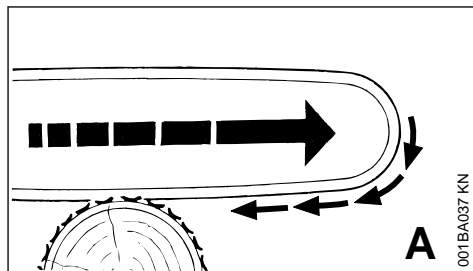

プルインは、作業中にバー底部のチェーンが突然、樹木に挟まったり、引っかかったり、樹木内の異物に当たったりしたときに発生します。チェーンの反動によりチェーンソーが前方に引かれます。この危険を低減するために、必ずバンパースパイクを樹木や枝に確実に当ててください。

3.6 プッシュバック (B)

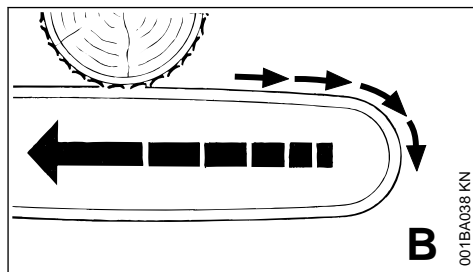

プッシュバックは、作業中にバー上部のチェーンが突然、樹木に挟まったり、引っかかったり、樹木内の異物に当たったりしたときに発生します。チェーンの反動により、チェーンソーが作業者の方向にまっすぐに跳ね返ってきます。この危険を防ぐには、：

- ガイドバーの上部が挟まる可能性がある状況に注意してください
- 切り口の中でガイドバーをねじらないでください。

3.7 特に注意が必要な状況

- 傾いた樹木
- 他の樹木の間の作業がしにくい場所に落下し、張力が加わっている樹木
- 風倒木エリアでの作業

こうした状況ではチェンソーを使用せずに、滑車装置、ケーブルウインチ、牽引装置などを使用してください。

露出している、障害物が絡まっていない樹木を引き出します。障害物のない場所で切断作業を行ってください。

枯れ木 (乾燥したり、朽ち果てたり、腐食したりしている樹木) の切断には想定外の危険があります。危険の程度を識別することは、不可能ではないにせよ、容易ではありません。そうした場合は、ケーブルウインチや牽引装置などの補助用の機器を使用してください。

道路、鉄道、電線などの近くで伐倒作業を行う場合は、特に注意してください。必要に応じて警察、電力会社、鉄道会社に作業を通知してください。

4 作業方法

すべての関連作業 (突っ込み切り、枝払いなど) を含む、切断および伐採作業は、特別に教育を受けトレーニングを受けた作業者のみが行うことができます。チェンソーを使い慣れていない作業者はこのような作業をしてはいけません。事故の危険性が増します！

伐採作業を行う際は、伐採技術に関する国別の法律を遵守する必要があります。


4.1 鋸断

始動(スロットルロック)ポジションでは切断作業を行わないでください。このポジションでは、エンジン回転数を調整できません。

冷静かつ慎重に作業を行ってください。日中の視界が十分なとき以外は作業を行わないでください。他者に危険が及ばないか確認し、常に注意を怠らないでください。

初めてのユーザーには、木挽台で丸太を切断する練習をお勧めします。「細い木の切断」を参照してください。

できる限り短いガイドバーを使用します。組み合わせが適切で、お使いのチェンソーに適合するチェン、ガイドバー、チェンスプロケットを使用してください。

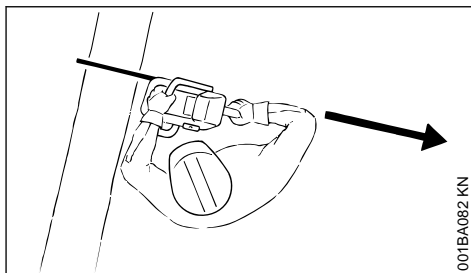

001BA082 KN

身体が**カッティングアタッチメントに触れない位置**にチェンソーを位置決めします。

必ずチェンを回転させた状態でチェンソーを切り口から引き抜いてください。

チェンソーは切断の目的にのみ使用してください。枝、根、他の物体をこじり上げたり、掘り起こしたりする用途向けには設計されていません。

垂れ下がっている枝を下側から切断しないでください。

低木や若木の場合は、注意してください。枝がチェンソーによってすくい上げられ、作業者へ向かって跳ね返る可能性があります。

裂けた樹木の切断時は注意してください。木片が飛散してケガをするおそれがあります！

チェンソーを異物に接触させないように注意してください。石やクギなどが飛散し、ソーチェンが損傷するおそれがあります。チェンソーが偶発的にキックバックすることがあります - **事故が起きる危険があります！**

回転中のソーチェンが石や他の硬い物体に当たると、火花が発生し、特定の条件下で燃えやすい物質が引火するおそれがあります。特に乾燥した高温の気候下では、枯れた植物や茂みも引火します。火災の危険がある場合は、燃えやすい物質、乾燥した植物、低木の付近でチェンソーを使用しないでください。火災が生じる危険性の最新情報に関して、必ず管轄の森林管理事務所にお問い合わせください。



001BA033 KN

斜面では、幹の山側に立ちます。切り落とした幹が転がって落下する危険に備えてください。

高所で作業する場合：

- 常にリフトバケットから作業します。
- はしごや枝に乗っている間は、絶対に本機を使用しないでください
- 足場が不安定な場所では絶対に作業を行わないでください。
- 肩の高さより上にあるものを切断しないでください。
- 本機は絶対に片手で使用しないでください

チェンソーをフルスロットルにして切断を開始し、バンパースパイクを樹木に確実に当て、切断を続行します。

チェンソーによって前方に引き込まれ、バランスを失うことがあるため、バンパースパイクなしでは絶対に作業を行わないでください。常にバンパースパイクを樹木や枝に確実に当ててください。

切断が完了すると、チェンソーは切り口内でカッティングアタッチメントによって支持されなくなります。作業者がチェンソーの重量を支える必要があります。**制御できなくなる危険があります！**

細い樹木の切断：



- 丈夫で安定したサポート（木びき台）を使用します。
- 樹木を脚や足で抑えないでください。
- 助手に樹木を保持してもらうなどの方法では絶対に作業を行わないでください。

枝払い

- キックバックの少ないチェンを使用してください。
- 可能な限りチェンソーを確実に支えて作業を行ってください。
- 幹の上に立って枝払いしないでください。
- バーの先端では切断しないでください。
- 張力がかかっている枝に注意してください。
- 絶対に一度に数本の枝を切断しないでください。

張力がかかった状態で横たわっているか、立っている樹木：

必ず正しい順序 - 最初に圧縮された側 (1)、次に張力がかかっている側 (2) - で切断し、キックバックやカッティングアタッチメントが切り口に挟まる危険性を回避します - **ケガをする危険があります！**

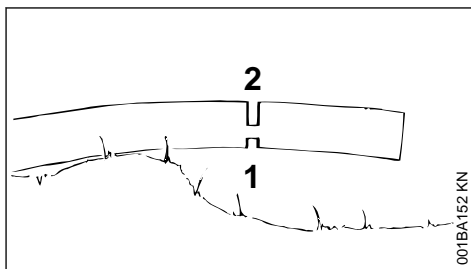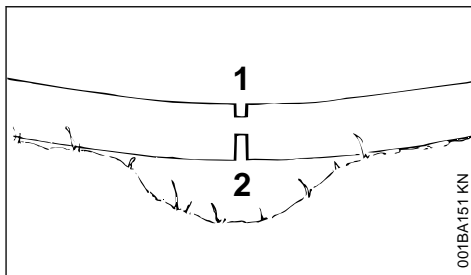


- ▶ 圧縮がかかっている側に負荷軽減カットを入れます(1)。
- ▶ 張力がかかっている側を玉切りします(2)。

下から上に向けて玉切りするとき (下側切断) は、**プッシュバック**に注意してください。

注記

ソーチェーンが損傷するため、地面に横たわっている樹木を地面に触れている位置で切断しないでください。

縦引き：

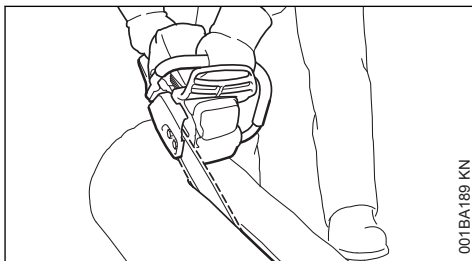


バンパースパイクを使用せずに切断する技術で、プルインのおそれがあります。ガイドバーをできるだけ浅い角度にして切り込みます。特に慎重に作業を行ってください。キックバックが生じる**危険が高まります！**

4.2 伐倒の準備

伐倒エリア内に誰もいないことを確認します - 助手は例外です。

倒木で事故が生じないように注意してください - 警告の掛け声がエンジン音でかき消されることがあります。

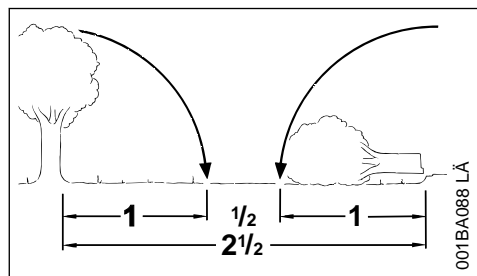


伐倒する樹木から最低でも 2.5 本分の距離を確保してください。

伐倒方向と退避路の決定

木立の中で樹木を倒す隙間を選びます。

特に次の点に注意してください：

- 自然に傾いている樹木
- 異常に枝が茂った樹木、非対称に成長した樹木、樹木の損傷
- 風向と風速 - 強風時は伐倒作業を中止してください
- 傾斜方向
- 隣接する樹木
- 雪の荷重
- 樹木の全般的な状態を考慮します - 幹の損傷または枯れ木（もろくなったり、腐ったり、しおれたりした樹木）には特に注意してください

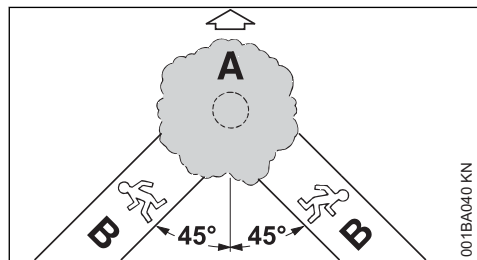

A 伐倒方向


B 退避路 (退避経路)

- それぞれの作業者の退避路を設定します - 木が倒れる方向の反対側約 45° 斜め方向にします
- 退避路を掃除し、障害物を取り除きます

- 工具や機器を安全な距離を隔てた場所に置き、退避路には置かないでください
- 伐倒時は、必ず倒れる幹の脇に立ち、横方向を退避路に沿って後退します
- 傾斜面では、斜面に対して平行に退避路を設けます
- 退避路を通して避難する際には、落下する枝と樹頭に注意してください。

根本の作業エリアの準備


- まず、樹木の根本と作業エリアからじゃまになる枝や茂みを取り除き、安定した足場を確保します。
- 幹の下部から慎重に障害物を取り除きます (例えば斧等を使用します) - 砂、石、他の異物はソーチェーンの切れ味を低下させます

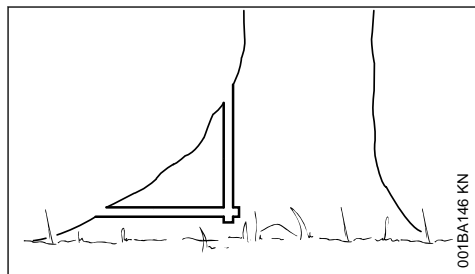

- 最大の根張りを取り除きます：樹木が健全な状態な場合に限り、まず垂直に切断し、次に水平に切断して最大の根張りを先に取り除きます

4.3 受け口

受け口の準備

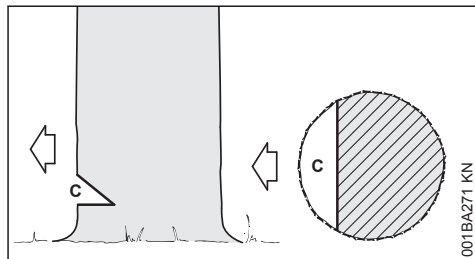


受け口 (C) によって伐倒方向が決まります。

重要：

- 伐倒方向に直角の受け口を作ります
- できるだけ地面の近くを切断します
- 幹の直径の 1/5 から 1/3 の深さまで切り込みます

カバーおよびファンハウジングの照準線を利用して伐倒方向を決定する

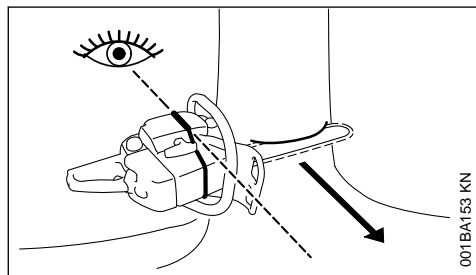

このチェンソーには、カバーとファンハウジングに照準線が設けられています。その照準線を使用してください。


受け口を作る

受け口を作るときは、切り込みが伐倒方向と直角になるようにチェンソーの位置を合わせます。

下部（水平）の切断と上部（角度付き）の切断で受け口を作成するためのさまざまな手順があります - 伐倒技術に関する国の規制を遵守してください。


- ▶ 下部（水平）切断を行います
- ▶ 下部切断面まで約 45° - 60° で上部（角度付き）切断を行います。

伐倒方向の確認

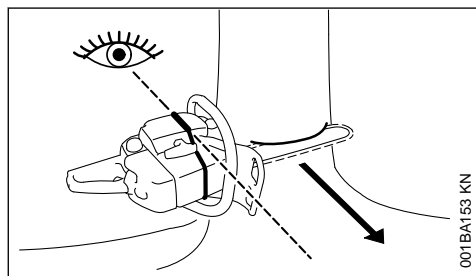

- ▶ チェンソーのガイドバーを受け口の下部に差し込みます。照準線が予定した伐倒方向に向く必要があります - 必要に応じて再び受け口を切り、伐倒方向を修正します。

4.4 隅切り

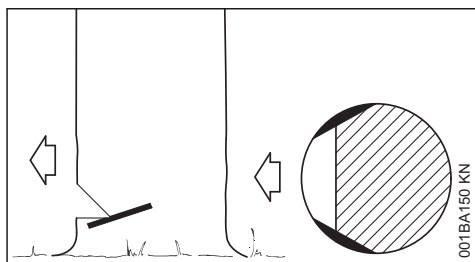


繊維が長い軟材を隅切りすると、樹木が倒れるときに辺材が裂けにくくなります。幹の両側の受け口の下部と同じ高さで、幹の直径の約 1/10 の深さの切り込みを入れます。幹が太い樹木の場合、切り込み深さはガイドバーの幅以下にします。

病気の樹木は、隅切りしないでください。

4.5 伐倒の基本情報

基本寸法

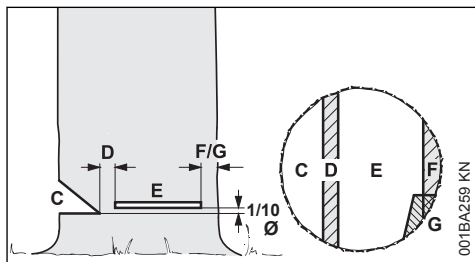

受け口 (C) によって伐倒方向が決まります。

つる (D) は伐倒の際にちようつがいのように作用し、木が倒れるのをコントロールする助けとなります。

- つるの幅：幹の直径の約 1/10
- 伐倒中は絶対につるを切断しないでください - 切断すると、計画しなかった方向に木が倒れます - **事故が起きる危険があります！**
- 腐っている樹木の場合は、つるを広く残します

樹木は追い口 (E) によって伐倒されます。

- 水平に切り込みます。
- 受け口 (C) 下部から幹の直径の 1/10 (少なくとも 3 cm) だけ高い位置に追い口を作ります。


追いつる (F) または追いつる (安定化) (G) は、樹木を保持し、木が想定よりも早く倒れるのを防ぐのに役立ちます。

- 追いつるの幅：幹の直径の約 1/10 - 1/5
- 追い口切りの際には、追いつるに切り込まないでください

- 腐っている樹木の場合は、追いづるを広く残します


突っ込み切り

- 玉切り時の負荷軽減カット
- 彫刻

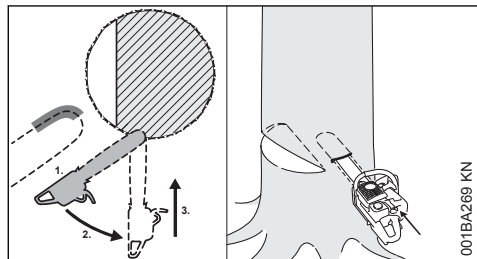

- 低キックバックソーチェーンを使用し、慎重に作業を行います

1. **キックバックが生じる危険**があるため、ガイドバーノズの下部を当てて切断を開始します - 上部は使用しないでください。切り目の深さがガイドバーの幅の2倍になるまで全速で切断します。2. 突っ込み切り位置に機械を慎重に差し込みます。キックバックやブッシュバックが生じる**危険があります**！3. 慎重に突っ込み切りを行います。ブッシュバックが起きる**危険があります**。

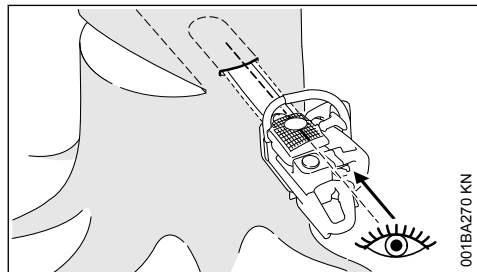

可能ならば突っ込み切り照準線を使用してください。突っ込み切り照準線とガイドバーの上部/下部を平行にします。

突っ込み切り中、突っ込み切り照準線はつるを平行にする（あらゆる箇所で同じ厚さを保つ）のに役立ちます。そのためには、突っ込み切り照準線を受け口の会合線に平行になるよう導きます。

伐倒用クサビ

伐倒用クサビはできるだけ早く（チェーンソーを制御するのに邪魔にならなくなった時点ですぐに）挿入します。伐倒用クサビを追い口に入れ、適切な工具で押し込みます。

アルミニウム製またはプラスチック製の伐倒用クサビのみを使用してください - 鉄製クサビは

使用しないでください。鉄製クサビはソーチェーンに重大な損傷を与え、危険なキックバックを発生させるおそれがあります。


幹の直径と切り口の幅（追い口（E）の幅に近い）に応じて適切な伐倒用クサビを選択します。

伐倒用クサビの選択（適切な長さ、幅および高さ）については、STIHL サービス店にご相談ください。

4.6 適切な伐倒方法の選択

適切な伐倒方法の選定も、伐倒方向と退避路を決定するときに考慮すべき樹木の特性に依存します。

そうした特性にはさまざまな要素があります。本書では、最も一般的な二種類の特性だけを取り上げます：

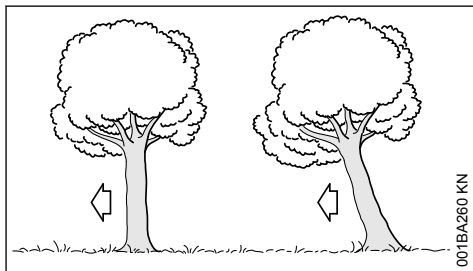


左側：	通常の樹木 - 均一な頭頂部を持つ、垂直にまっすぐな樹木
右側：	傾いた樹木 - 頭頂が伐倒方向に向いている樹木

4.7 追いづるを使用した伐倒（標準的な樹木）


A) 細い幹

幹の直径がチェーンソーの切断長より短いときは、以下の方法で伐倒します。

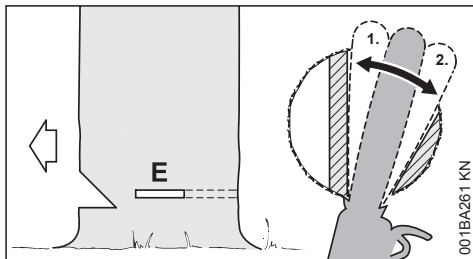

周囲に大声で警告してから伐倒を開始してください。

- ▶ 追い口 (E) を突っ込み切りします - ガイドバーを完全に突っ込みます。
- ▶ つるの後にバンパースパイクをかみ合わせ、旋回軸として使用します - チェンソーの移動を最小限に抑えます。
- ▶ つるまで追い口を作ります (1)。
 - つるには切り込まないでください
- ▶ 追いづるまで追い口を作ります (2)。
 - 追いづるには切り込まないでください。

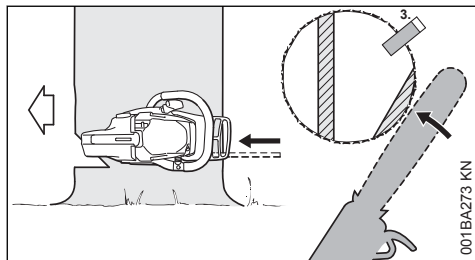


- ▶ 伐倒用クサビを差し込みます (3)。

樹木が倒れる直前にもう一度、周囲に大声で警告してください。

- ▶ 追い口と平行に追いづるを切り込みます。両腕を完全に伸ばしてください。

B) 太い幹

幹の直径が機械の切断長よりも長いときは、以下の方法で伐倒します。

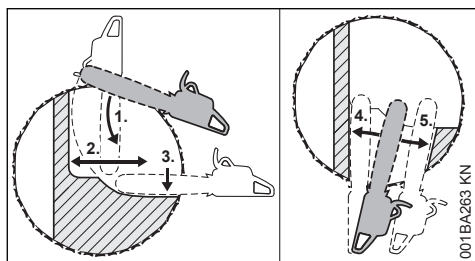


周囲に大声で警告してから伐倒を開始してください。

- ▶ バンパースパイクを追い口と同じ高さでかみ合わせ、旋回軸として使用します - チェンソーの移動を最小限に抑えます。
- ▶ ガイドバーの先端をつるの手前で木材に食い込ませます (1) - チェンソーを完全に水平に導き、できるだけ広く回転させます。
- ▶ つるまで追い口を作ります (2)。
 - つるには切り込まないでください
- ▶ 追いづるまで追い口を作ります (3)。
 - 追いづるには切り込まないでください。

幹の反対側でも追い口を作る必要があります。

必ず最初の追い口と同じ高さで反対側の追い口を作ります。

- ▶ 突っ込み切りで追い口を作ります。
- ▶ つるまで追い口を作ります (4)。
 - つるには切り込まないでください
- ▶ 追いづるまで追い口を作ります (5)。
 - 追いづるには切り込まないでください。

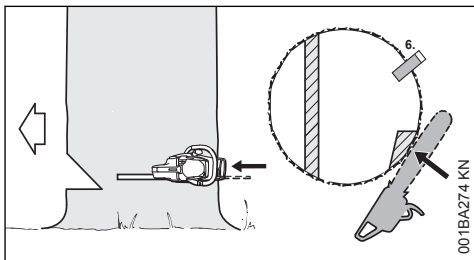

- ▶ 伐倒用クサビを差し込みます (6)。


樹木が倒れる直前にもう一度、周囲に大声で警告してください。

- ▶ 追い口と平行に追いづるを切り込みます。両腕を完全に伸ばしてください。


4.8 追いづるを使用した伐倒 (傾いた樹木)

A) 細い幹

幹の直径がチェンソーの切断長よりも短いときは、以下の方法で伐倒します。

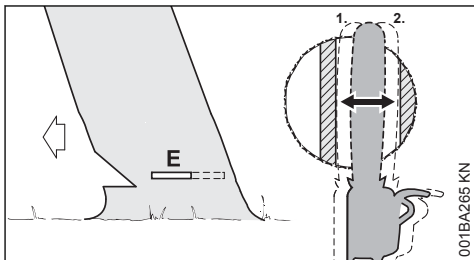


- ▶ 反対側に抜けるまで幹を突っ込み切りします。
- ▶ つるに向かって追い口 (E) を作ります (1)。
 - 水平に切り込みます。
 - つるには切り込まないでください
- ▶ 追いづるに向かって追い口を作ります (2)。
 - 水平に切り込みます。
 - 追いづるには切り込まないでください。

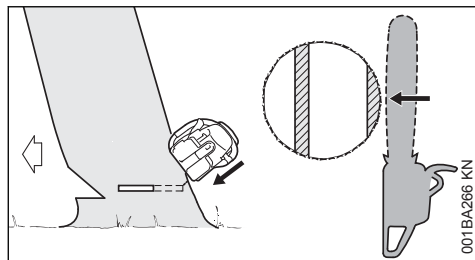

樹木が倒れる直前にもう一度、周囲に大声で警告してください。

- ▶ 腕を完全に伸ばした状態で、外側から下向きに追いつるを切断します。

B) 太い幹

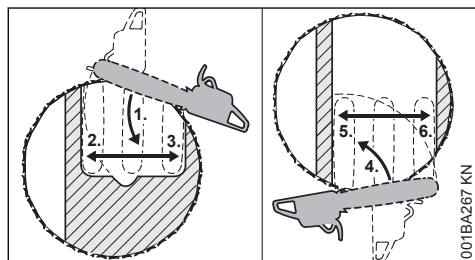


樹木の直径がガイドバーの長さを上回っているときは、以下の方法で伐倒します。

- ▶ 追いつるの後ろ側にバンパースパイクを当て、回転軸として使用します - 不必要にチェーンソーの位置を変えないでください。
- ▶ ガイドバーノーズをつるの手前の切り口に入れます - チェンソーを水平に保持し、できるだけ遠くへ旋回させます (1)。
 - 追いつるやつるには切り込まないでください。
- ▶ つるまで追いつ口を作ります (2)。
 - つるには切り込まないでください
- ▶ 追いつるまで追いつ口を作ります (3)。
 - 追いつるには切り込まないでください。

幹の反対側でも追いつ口を作る必要があります。

必ず最初の追いつ口と同じ高さで反対側の追いつ口を作ります。

- ▶ つるの後にバンパースパイクをかみ合わせ、回転軸として使用します - チェンソーの移動を最小限に抑えます。
- ▶ ガイドバーの先端を追いつるの手前で木材に食い込ませます (4) - チェンソーを完全に水平に導き、できるだけ広く回転させます。
- ▶ つるまで追いつ口を作ります (5)。
 - つるには切り込まないでください
- ▶ 追いつるまで追いつ口を作ります (6)。
 - 追いつるには切り込まないでください。

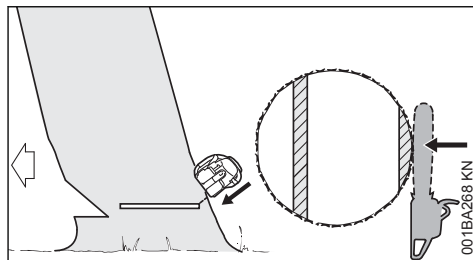


樹木が倒れる直前にもう一度、周囲に大声で警告してください。

- ▶ 腕を完全に伸ばした状態で、外側から下向きに追いつるを切断します。

5 カutting アタッチメント

カutting アタッチメントは、ソーチェン、ガイドバー、チェーンスプロケットで構成されています。


標準仕様のカutting アタッチメントはチェーンソーに合致するように設計されています。

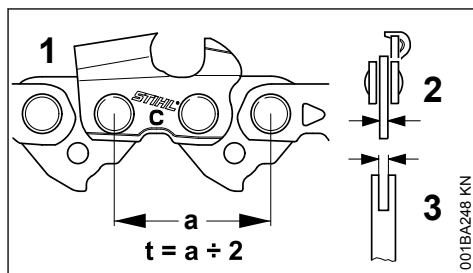

- ソーチェン (1) のピッチ (t) を、チェーンスプロケットやローアマチックガイドバーのノーズスプロケットのピッチと適合させてください。
- ソーチェン (1) のドライブリンクゲージ (2) はガイドバー (3) の溝幅と一致させてください。

適合しないコンポーネントを使用すると、カutting アタッチメントは短時間使用ただけで修理不可能なほどに破損してしまうことがあります。

5.1 チェン ガード

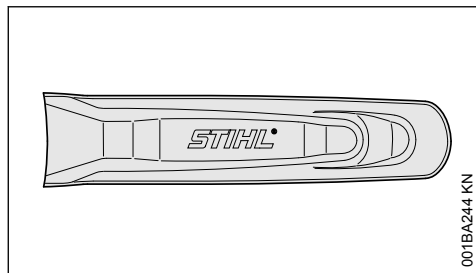


チェーンソーはカッティング アタッチメントに適するチェン ガードが標準装備で同梱されます。異なる長さのガイド バーがチェーンソーに取り付けられている場合、常に正しい長さのチェン ガードを使用してガイド バーを完全に覆うようにする必要があります。

適合するガイド バーの長さは、チェン ガードの側面にマークされています。

90 cm 以上のガイド バーには、延長用チェン ガードを 1 つ使用する必要があります。120 cm 以上のガイド バーには、延長用チェン ガードを 2 つ使用する必要があります。

機種により、延長用ガードは、ソーの標準装備で同梱されるか、特殊アクセサリとして供給されます。


5.2 延長用チェン ガードの取り付け

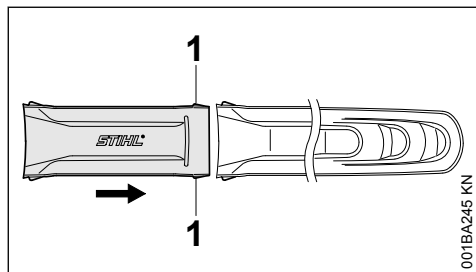


- ▶ 延長用チェン ガードとチェン ガードと一緒に押し込みます - 突起部 (1) がチェン ガードにかみ合う必要があります。

6 バーとチェーンの取り付け (サイドチェーン テンシヨナ)

6.1 チェン スプロケット カバーの取り外し

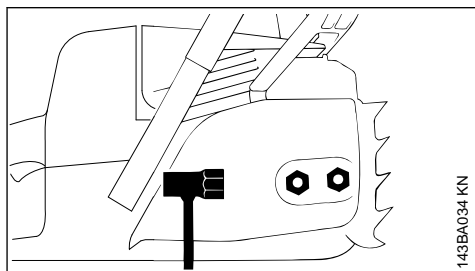


- ▶ ナットを緩めて、チェン スプロケット カバーを取り外します。

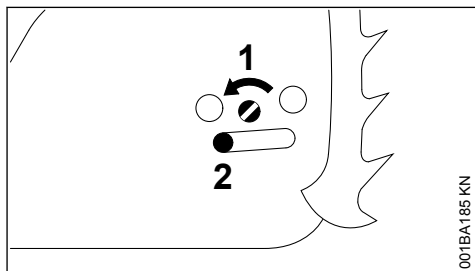


- ▶ テンシヨナー スライド (2) がハウジングの溝の左端に当たるまで、スクリュー (1) を反時計回りに回します。

6.2 チェン ブレーキの解除。

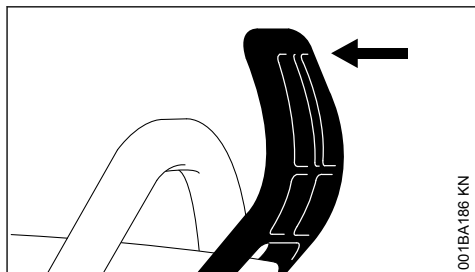

- ▶ カチッと音がするまで前ハンドル方向にハンド ガードを引きます。チェン ブレーキのロックが外れます。

6.3 チェーン取り付け

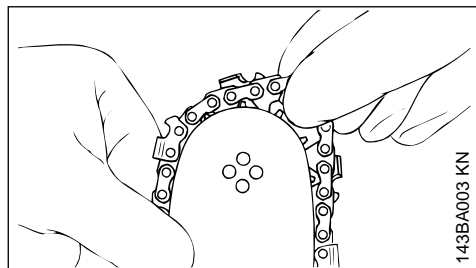


143BA003 KN



警告

作業用手袋を着用してください。鋭利なカッターでケガをする危険があります。

- ▶ チェーンを取り付けます。バーの先端から開始します。

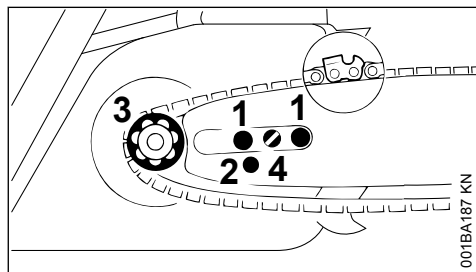


001BA187 KN

- ▶ ガイドバーをスタッド (1) に固定します - バー上部のカッティング エッジを右に向けます。
- ▶ テンショナー スライドのベグを位置決め穴 (2) にはめ込み、同時にチェーンをスプロケット (3) にセットします。
- ▶ テンショニング スクリュー (4) を時計回りに回して、チェーン下側のたるみがわずかなるまでチェーンを張ります。ドライブ リンクがガイドバーの溝にきちんと入っていることを確認します。
- ▶ スプロケット カバーを再び取り付け、ナットを指で締めます。
- ▶ 「ソーチェーンの張り方」の項を参照してください。

7 バーとチェーンの取り付け (クイックチェーン テンショナ)


7.1 チェンスプロケットカバーの取り外し

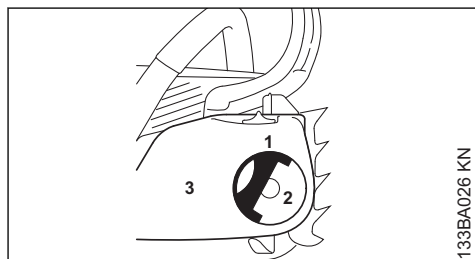

133BA026 KN


- ▶ ウイング式ハンドル (1) を (かみ合う位置まで) 引き出します。
- ▶ ウイングナット (2) を反時計回りにまわし、緩めます
- ▶ - スプロケットカバー (3) 内部。
- ▶ チェンスプロケットカバーを取り外します。

7.2 テンショニングギアの取り付け

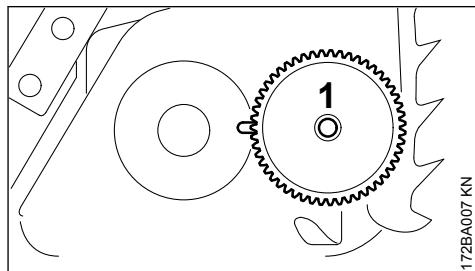

172BA007 KN


- ▶ テンショニングギア (1) を取り外し、裏返しします。

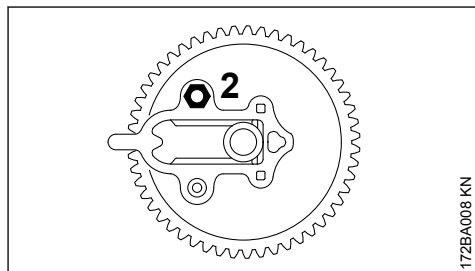


172BA008 KN

- ▶ ナット (2) を取り外します。

7.4 ソーチェーンの取り付け

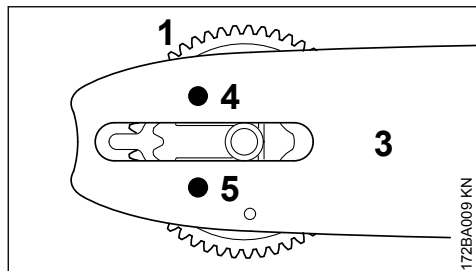


- ▶ テンショニングギア (1) をガイドバー (3) に位置決めします。スタッド (4) を上側の穴に通し、短いガイドペグ (5) を下側の穴に合わせてください。

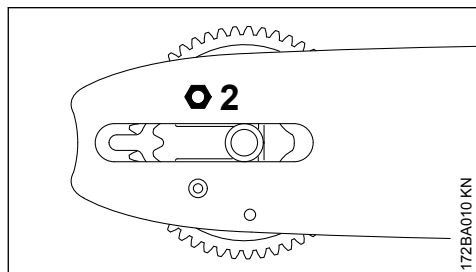


- ▶ ナット (2) をスタッドに取り付け、止まるまで手で締め付けます。

7.3 チェンブレイクの解除

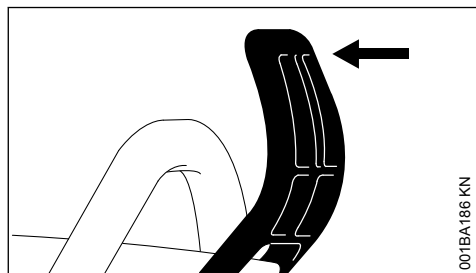


- ▶ カチッという音がするまでハンドガードを前ハンドル方向に引きます - チェンブレイクが解除されます。

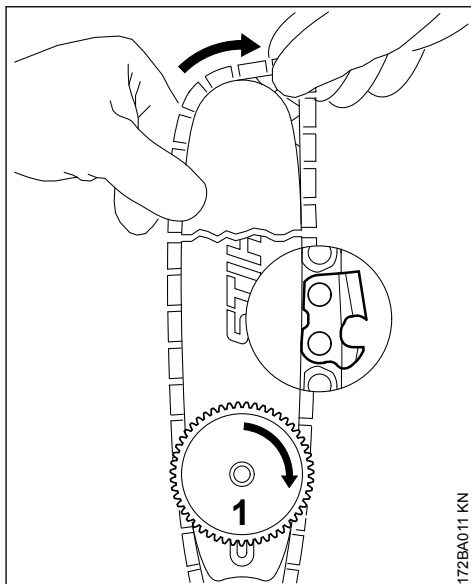


警告

鋭利なカッターから手を保護するために作業用手袋を着用してください。


- ▶ チェーンを取り付けます。バーの先端から着手してください。テンショニングギアとカッターの刃先の位置に注意してください。
- ▶ テンショニングギア (1) を時計回りに止まるまでまわします。
- ▶ テンショニングギアが手前側を向くようにガイドバーをまわします。

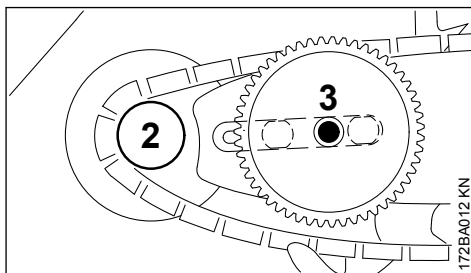


- ▶ チェーンをスプロケット (2) に取り付けます。
- ▶ ガイドバーを位置決めします。カラスクリュー (3) をテンショニングギアの穴にはめてください。2本の短いカラスクリューの頭部がガイドバーのスロットに入ります。

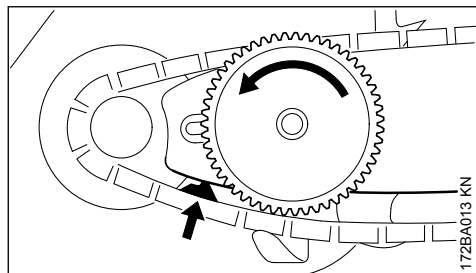

- ▶ ドライブリンクをバーの溝 (矢印を参照) に合わせ、テンショニングギアを左側にめいっばいまわします。

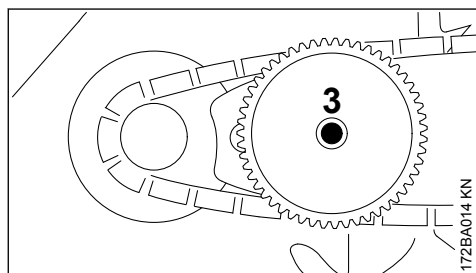


- ▶ ウイングナットをカラスクリュー (3) に合わせ、チェンスプロケットカバーを取り付けます。

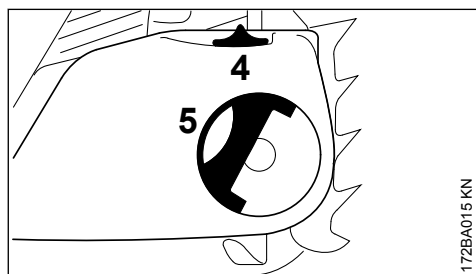

チェンスプロケットカバーの取り付け時は、調整ホイールとテンショニングギアの歯が適切に噛み合う必要があります。必要な場合、

- ▶ チェンスプロケットカバーがエンジンハウジングに完全にはまるまで、調整ホイール (4) をわずかにまわします。
- ▶ ウイング式ハンドル □(5) を (立てた位置でかみ合うまで) 引き出します。
- ▶ ウイングナットを取り付け、わずかに締め付けます。
- ▶ 「ソーチェンの張り方」の項を参照してください。

8 ソーチェンの張り方 (サイドチェン テンショナ)

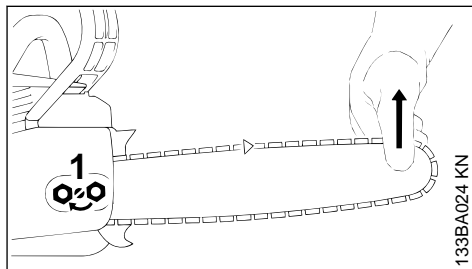


切断作業の合間に再調整する場合：

- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ ナットを緩めます。
- ▶ バーの先端を上に向けて保持します。
- ▶ スクリュー ドライバーでテンショニング スクリュー (1) を時計回りに回し、チェンがバーの下側に軽く触れるまでチェンを張ります。
- ▶ バーの先端を持ち上げたまま、ナットをしっかり締めます。
- ▶ 「チェンの張り具合の点検」に進みます。

新品のチェンは、しばらく使用したものよりも頻繁に張りを調整する必要があります。

- ▶ チェンの張り具合は頻繁に点検してください - 「作業中の注意事項」の章を参照してください。

9 ソーチェンの張り方 (クイックチェン テンショナ)

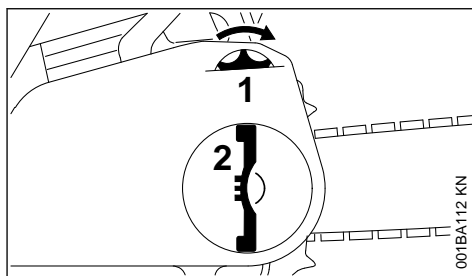


切断作業の合間に再調整する場合：

- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ ヒンジクリップを引き出し、ウイングナットを緩めます。
- ▶ 調整ホイール(1)を、時計回りに止まるまで回します。
- ▶ ウイング ナット(2)を、手でしっかりと締め付けます。
- ▶ ヒンジクリップを降ろします。
- ▶ 「チェンの張り具合の点検」に進みます。

新品のチェンは、しばらく使用したものよりも頻繁に張りを調整する必要があります。

- ▶ チェンの張り具合は頻繁に点検してください - 「作業中の注意事項」を参照してください。

10 チェンの張り具合の点検

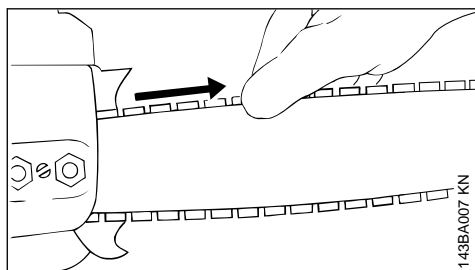

- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ 作業用手袋を着用して手を保護してください。
- ▶ チェンは、バーの下側に軽く触れ、手でバーに沿って引くことができるくらいに、張ります。
- ▶ 必要ならば、チェンを張り直してください。

新品のチェンは、しばらく使用したものよりも頻繁に張りを調整する必要があります。

- ▶ チェンの張り具合は頻繁に点検してください - 「作業中の注意事項」の章を参照してください。

11 燃料

エンジンには、ガソリンとエンジンオイルの混合燃料が必要です。



警告

健康に害が及ぶため、ガソリンに直接触れたり、気化したガソリンを吸い込んだりしないでください。

11.1 STIHL モトミックス (MotoMix)

STIHL 社は、STIHL モトミックス (MotoMix) の使用をお勧めしています。すぐに使用可能なこの混合燃料はベンゼンや鉛を含まず、高オクタン価です。この燃料を使用すると、常に適正な混合比率を維持することができます。

STIHL モトミックス (MotoMix) には、エンジンをさらに長寿命化する STIHL HP ウルトラ 2 ストロークエンジンオイルが使用されています。

STIHL モトミックス (MotoMix) が販売されていない市場もあります。

11.2 燃料の混合

注記

規定以外の不適切な燃料/オイルを使用するか、規定以外の混合比率を用いると、エンジンに重度の損傷が生じることがあります。低品質のガソリンあるいはエンジンオイルは、エンジン、シーリングリング、ホース、燃料タンクを損傷させることがあります。

11.2.1 ガソリン

オクタン価が 90 以上の高品質ブランドのガソリンだけを使用してください - 無鉛、有鉛は問いません。

エタノール濃度が 10% 以上のガソリンは、手動調整が可能なキャブレター付きエンジンで作動関連の不具合を引き起こすことがあるため、そうしたエンジンには使用しないでください。

M-Tronic 搭載エンジンは、エタノール濃度が 25% までのガソリン (E25) で最大出力を発揮できます。

11.2.2 エンジンオイル

ご自身で燃料を混合する場合は、STIHL 製 2 ストロークエンジンオイルのみを使用するか、次の仕様を満たす他の高性能エンジンオイルを使用してください: JASO FB、JASO FC、JASO FD、ISO-L-EGB、ISO-L-EGC、または ISO-L-EGD。

機械の耐用年数にわたって排気ガスが規制の限度値を超えないよう、STIHL 社は STIHL HP ウルトラ 2 ストロークエンジンオイルの使用をお勧めしています。

11.2.3 混合比率

50:1 (STIHL 2 サイクルエンジンオイルの場合):
50 : 1 = ガソリン 50 に対してオイル 1

11.2.4 例

ガソリン	STIHL エンジンオイル (比率 50 : 1)
リットル	リットル (ml)
1	0.02 (20)
5	0.10 (100)
10	0.20 (200)
15	0.30 (300)
20	0.40 (400)
25	0.50 (500)

- ▶ 燃料の保管には承認された容器を使用してください。燃料容器にまずオイルを入れてからガソリンを入れ、十分に混ぜ合わせます。

11.3 燃料の保管

燃料は承認された安全タイプの燃料容器に入れ、照明や太陽光から保護された、涼しく安全で乾燥した場所に保管してください。

混合燃料は劣化します - 数週間で使い切る分だけを混合してください。混合燃料を 30 日以上保管しないでください。照明、太陽光、高低温にさらすと、混合燃料は短期間で使用できなくなる場合があります。

STIHL モトミックスは、問題なく最長 2 年間保管することができます。

- ▶ 給油する前に混合燃料の入った携行缶をよく振ってください。



警告

携行缶内で圧力が生じている可能性があるため、キャップは慎重に開けてください。


- ▶ 燃料タンクと携行缶は、時々十分に洗浄してください。

残ったガソリンと洗浄に使用した液体は、その地域の規定と環境要件に従って適切に処理してください。

12 給油




12.1 機械の準備

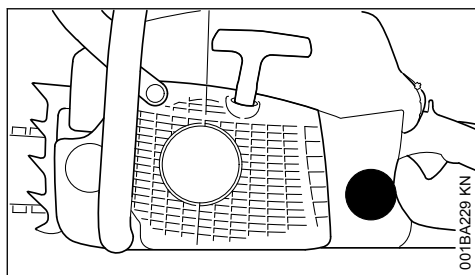


- ▶ 給油する前に、ダストが燃料タンクの中に入るのを防ぐため、キャップとその周りをきれいにします
- ▶ 必ずキャップが上を向くように機械を置きます


12.2 キャップの開け方

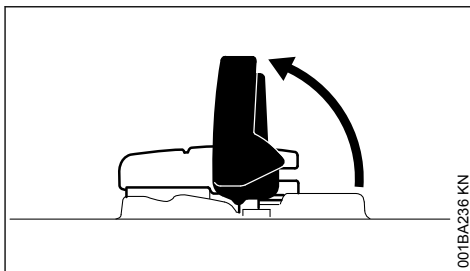


- ▶ グリップを垂直位置まで起こします。

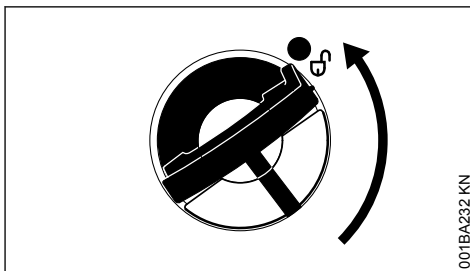

- ▶ キャップを反時計回りに回します (約 1/4 回転)。

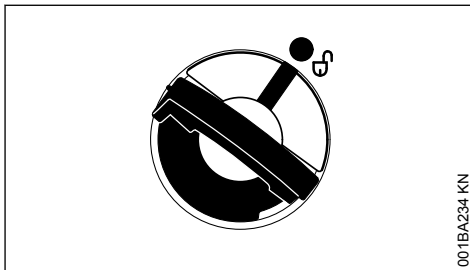

タンクキャップと燃料タンクのマークが合います。

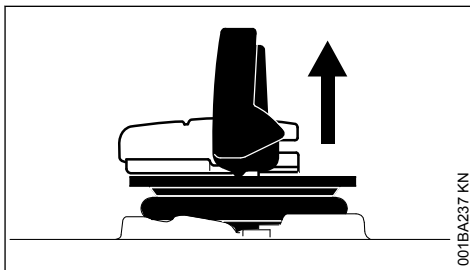

- ▶ タンクキャップを取り外します。


12.3 燃料の給油

給油時は、燃料をこぼしたり、あふれさせたりしないよう注意してください。

STIHL 社では、燃料用 STIHL フィラーノズル (特殊アクセサリ) の使用をお勧めしています。


▶ 燃料タンクに給油します。

12.4 キャップの閉め方

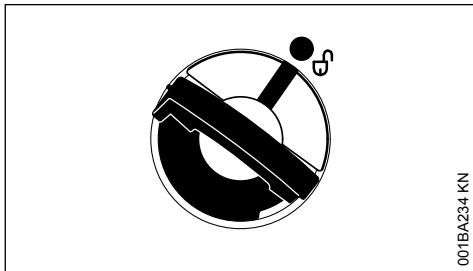


グリップを垂直位置に合わせます：


- ▶ キャップを取り付けます - タンク キャップと燃料タンクのマークを合わせてください。
- ▶ キャップを止まるまで押し下げます。

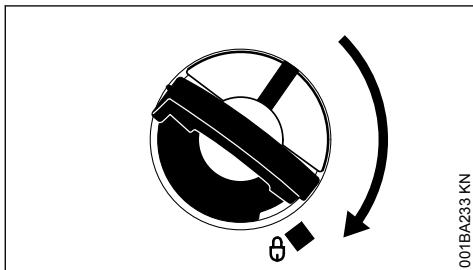


- ▶ キャップを押し下げたまま時計回りに回し、所定の位置にはめ込みます。

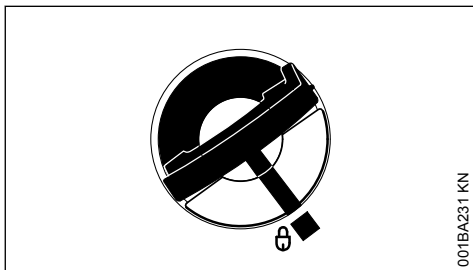

タンクキャップと燃料タンクのマークが合います。

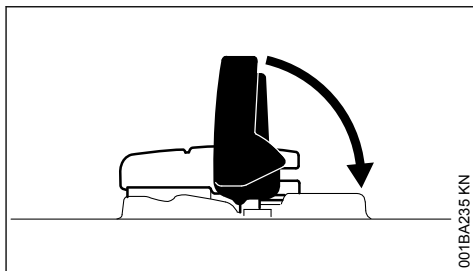

- ▶ グリップを倒します。

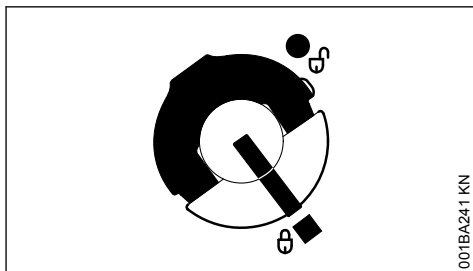


タンクキャップがロックされます。


12.5 タンクキャップを燃料タンク開口部にロックできない場合

キャップ下部が上部に対してねじれています。

- ▶ 燃料タンクからキャップを外し、上から見て点検します。

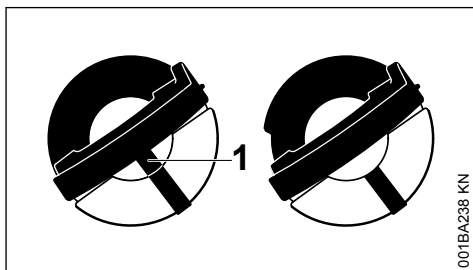

- | | |
|-----|--|
| 左側： | キャップ下部がねじれています - 内側マーク (1) が外側マークに合っています。 |
| 右側： | 適切な位置のキャップ下部 - 内側マークがグリップの下にあります。外側マークとは合っていません。 |

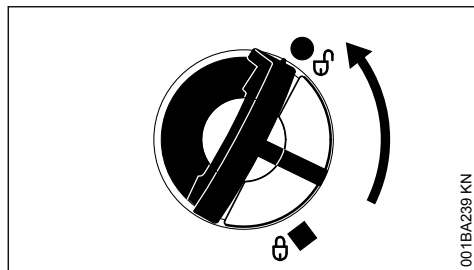

001BA239 KN

- ▶ キャップを開口部に取り付け、フィラーネックにかみ合うまでキャップを反時計回りに回します。
- ▶ キャップをさらに反時計回りに回します (約 1/4 回転) - キャップ下部が正しい位置に合います。
- ▶ キャップを時計回りに回し、所定位置にロックします - 「キャップの閉め方」の項を参照。

13 チェン オイル

チェンとガイドバーの自動的で信頼性のある潤滑のため、環境に優しい高品質チェンオイルだけを使用してください。生分解が速いスチールバイオプラスをお勧めします。

注記

生分解性チェンオイルには、十分な耐劣化性が必要です (スチールバイオプラス等)。耐劣化性に乏しいオイルは、樹脂化が速い傾向にあります。その結果、特にチェン駆動部やチェンに蓄積物が固着し、除去しにくくなります。オイルポンプが故障する原因ともなります。

使用するオイルの品質は、ソーチェンとガイドバーの寿命に大きく影響します。従って、必ず専用のチェンオイルだけを使用してください。



警告

廃油を使用しないでください! 廃油は、長期間繰り返し肌に触れると、皮膚ガンを引き起こすことがあります。さらに、環境に害を与えることがあります!


注記

廃油には必要な潤滑特性がなく、チェンの潤滑には適していません。

14 チェン オイルの給油



14.1 準備

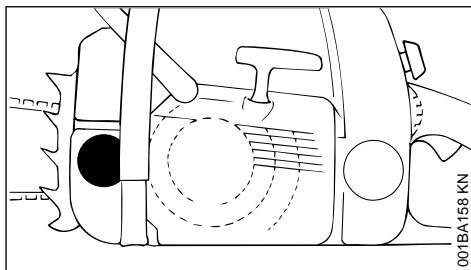

001BA158 KN

- ▶ ゴミがタンクの中に落ちないように、フィラーキャップとその周辺の汚れをきれいに拭き取ります。
- ▶ フィラーキャップが上を向くように機械を置いてください。
- ▶ フィラーキャップを開きます。

14.2 チェン オイルを給油します。

- ▶ 燃料を補給する度に、チェン オイルを給油します。

給油の際にはチェン オイルをこぼさないようにし、またチェンオイルをタンクいっぱいに入れないでください。


当社ではチェン オイル用スチール フィラー ノズル (特殊アクセサリ) の使用をお勧めします。

- ▶ フィラーキャップを閉じます。

燃料タンクが空になっても、オイルタンクにはオイルが少量だけ残ります。

もし、タンク内のオイル量が減らない場合は、オイル供給システムが故障している可能性があります。チェンの潤滑状態を点検し、オイルの通路をきれいにしてください。必要場合はスチール サービス店にお問い合わせください。当社では整備や修理を、認定を受けたスチール サービス店のみに依頼されることをお勧めします。

15 チェン オイルの吐出点検

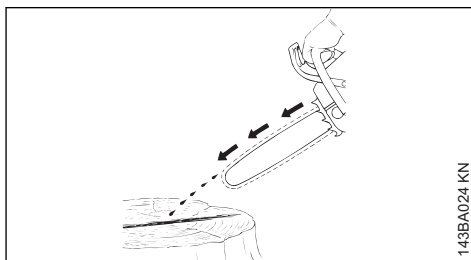

143BA024 KN

ソーチェンは、常に少量のオイルを飛散させる状態に潤滑されている必要があります。

注記

本機は、必ずチェンを潤滑して使用してください。ソーチェンを乾いたまま回転させると、カッティングアタッチメントがすぐに損傷し、修理が不能になります。作業開始前に、常にチェンの潤滑状態とタンク内のオイル量を点検してください。


新品のソーチェンには 2～3 分間の慣らし運転が必要です。

ソーチェンの慣らし運転後、ソーチェンの張り具合を点検し、必要に応じて再調整してください。「ソーチェンの張り具合の点検」の項を参照してください。

16 チェン ブレーキ




16.1 ソーチェンのロック

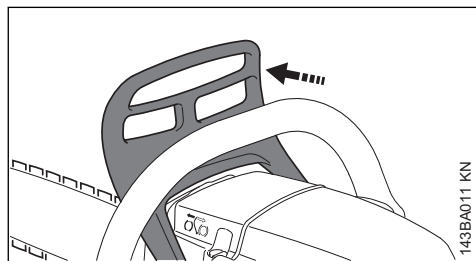

- － 緊急時
- － 始動時
- － アイドリング時

左手でハンドガードをガイドバーの先端に向かって押します。または、キックバックによって自動的に作動します。ソーチェンがロックされ、停止します。

16.2 チェンブレーキの解除

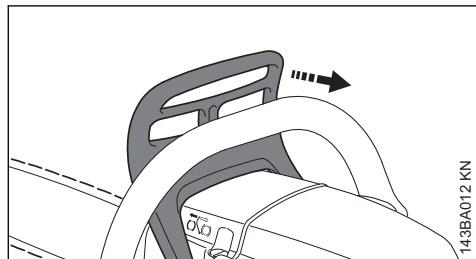

- ▶ ハンドガードを前ハンドルの方向に引き戻します。

注記

スロットルを開く前 (機能点検時を除く) や切断前には、必ずチェンブレーキを解除してください。

チェンブレーキが掛かった (チェンがロックした) 状態でエンジン回転数を上げると、エンジンとチェン駆動部 (クラッチ、チェンブレーキ) が短時間で損傷します。

チェンソーのキックバック力が大きい場合も、前ハンドガードの慣性力によってチェンブレーキが掛かります。例えば伐倒作業中に作業者の左手がハンドガードの後側になくても、ハンドガードはバーの先端方向に動きます。

ハンドガードに何らかの改造を行うと、チェンブレーキは作動しなくなります。

16.3 チェンブレーキの作動点検

作業開始前：エンジンをアイドリング回転させ、チェンブレーキを掛け (ハンドガードをバー先端方向に押します)、短時間 (最長 3 秒間) スロットルを全開にします。チェンが回転しないことを確認してください。ハンドガードは汚れが付着していない、自由に動く状態になっている必要があります。

16.4 チェンブレーキの整備

チェンブレーキは標準的な使用によっても徐々に摩耗します。熟練整備担当者による定期整備を受けることをお勧めします。STIHL 社では、整備や修理を STIHL 認定サービス店だけに依頼されることをお勧めしています。次の整備期間を遵守してください。

頻繁に使用する場合：	3 カ月毎
時折使用する場合：	6 カ月毎
たまに使用する場合：	毎年


17 冬季作業




17.1 キャブレターの予熱

- ▶ シュラウドを取り外します - 「シュラウド」を参照してください

17.1.1 気温が +10 °C 以下の場合

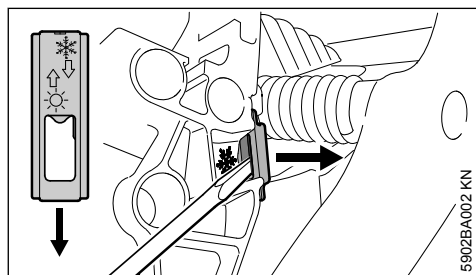

- ▶ コンビネーション レンチまたはスクリウドライバーを使用して、シャッターを ☀ (夏季作業) 位置からこじって取り外します

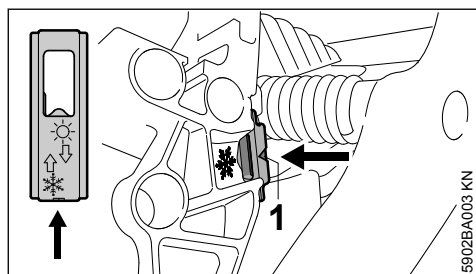

- ▶ シャッターを開口部がチェーンソーの方向に向いた状態 (冬季作業) にします - 矢印がシンボル ☀ を向くようにします - シャッターは音がして所定の位置に固定される必要があります

冬季作業位置で、矢印 (1) の先が見えます。

- ▶ シュラウドを取り付けます - 「シュラウド」を参照してください

シリンダー付近で温まった空気が入って、キャブレター周囲を循環します - これによってキャブレターの凍結を防ぎます。

17.1.2 気温が +20 °C 以上の場合

- ▶ シャッターが位置 ☀ (夏季作業) に、間違いなくセットされていることを確認してください。過熱してエンジンに不具合が生じます。

17.2 気温が -10 °C 以下の場合

アイドリング回転数が不規則、または加速が悪い場合

- ▶ 低速調整スクリュー (L) を反時計回りに 1/4 回転回します

低速調整スクリュー (L) の調整時には、通常、アイドリングスピード調整スクリュー (LA) の調整も必要です。「キャブレターの設定」を参照してください。

- ▶ チェンソーがきわめて低温 (霜の形成) の場合、エンジンを始動し、アイドリングスピードを


上げて、エンジンを運転温度まで暖めます (チェンブレーキを解除します！)

17.3 エアー フィルター システム

- ▶ 必要に応じて新しいエアー フィルターを取り付けます - 「エアー フィルター システム」を参照してください

18 エンジンの始動と停止

18.1 マスター コントロール レバーの位置

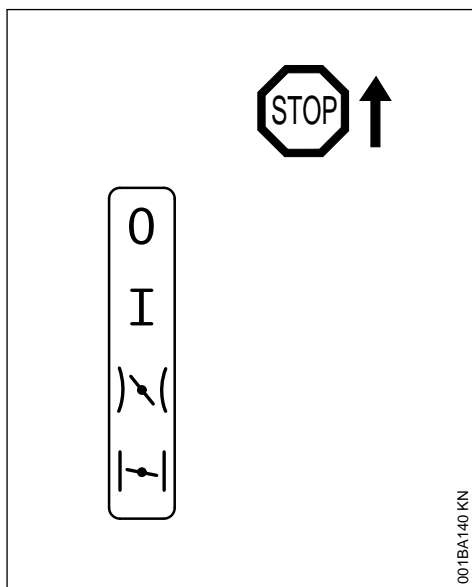

停止 0 - エンジン停止 - イグニッションがオフの状態

運転 I - エンジンが運転中または始動可能

暖機スタート | \ | - エンジンが暖まっている時はこの位置で始動します - スロットルトリガーを握ると、マスターコントロールレバーは運転位置に戻ります

冷機スタート | 丱 | - エンジンが冷えている時は、この位置で始動します

18.2 マスター コントロール レバーの操作

マスターコントロールレバーを運転位置 I から冷機スタート | 丱 | に操作するには、スロットルトリガーロックアウトとスロットルトリガーを同時に握ります - マスターコントロールレバーをセットします。

マスター コントロール レバーを暖機スタート \downarrow にセットするには、まず冷機スタート \downarrow に設定し、次にマスター コントロール レバーを暖機スタート \downarrow 位置にします。

暖機スタート \downarrow 位置にできるのは、冷機スタート \downarrow 位置からのみです。

スロットルトリガー ロックアウトとスロットルトリガーを同時に押すと、マスター コントロール レバーは暖機スタート \downarrow 位置から運転Ⅰにジャンプします。

エンジンを停止するには、マスター コントロール レバーを停止 0 にします。

18.2.1 冷機スタート \downarrow の位置

- エンジンが冷えている場合
- 始動後、スロットルを開いたときにエンジンが停止する場合
- 燃料タンクが空になった場合 (エンジンが完全に停止)

18.2.2 暖機スタート \downarrow の位置

- エンジンが暖まっている場合 (エンジンが約 1 分間作動した後)
- エンジンが初爆したら
- エンジンに燃料を吸い込みすぎた場合に燃焼室の換気後

18.3 手動燃料ポンプ


手動燃料ポンプを数回押してください - バルブに燃料が充填されている場合でも、同様の操作を行います：

- はじめて始動するとき
- 燃料タンクが空になった場合 (エンジンが完全に停止)

18.4 チェンソーの持ち方


始動時のチェンソーの持ち方には、2 つの方法があります。

18.4.1 地面に置く方法

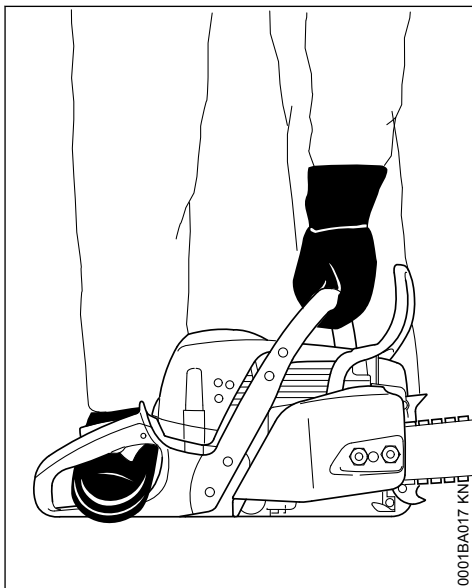

- ▶ チェンソーをしっかりと地面に置きます - 安定した足場を保ちます - ソーチェーンが異物にも地面にも触れないようにします
- ▶ 左手でハンドル バーを握ってチェンソーをしっかりと地面に押さえます - 親指がハンドルの下側に来るようにします
- ▶ 右足を後ハンドルの中に入れてしっかりと押さえます

18.4.2 膝またはももの間に挟む方法

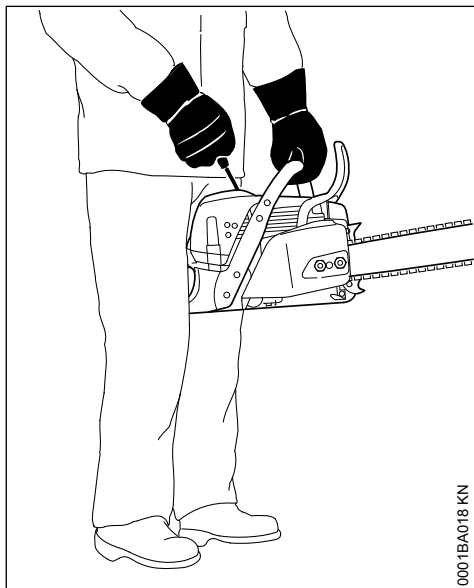


0001BA018 KN

- ▶ 膝または太ももの間に後ハンドルを挟みます
- ▶ 左手でハンドルバーをしっかりと握ります - 親指はハンドルの下側に来るようにします

18.5 始動

18.5.1 標準機種

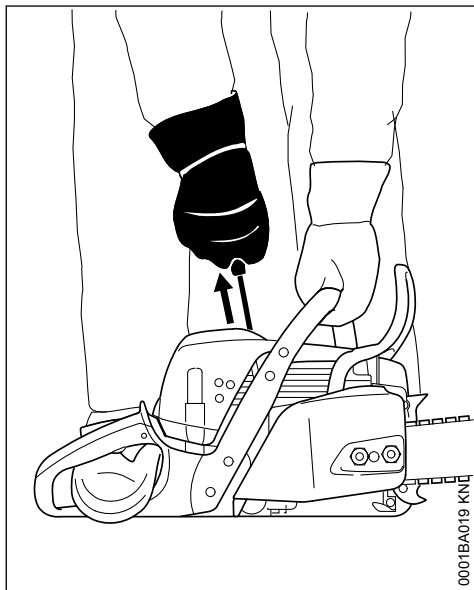

0001BA019 KN

- ▶ 右手で、カチッと組み合うまでスターター グリップをゆっくりと引きます - 素早く強く引きません - 同時にハンドル バーを押します - スターター ロープは最後まで引っ張らないでください - **損傷の恐れがあります!** スターター グリップを急に放さないでください - 手を添えて垂直にハウジングにゆっくりと巻き込むと、スターターロープは正しく巻き込まれます

新しいエンジン、または長期間使用していなかった場合、手動燃料ポンプを装備していない機械では、スターター ロープを引っ張る回数が増えることがあります - 燃料ホースに吸い上げる必要があるためです。

18.5.2 エルゴスタート付き機種



警告

この機械はきわめて単純で、子どもでも簡単に始動できます - **事故の危険があります!**

子どもや他の許可されていない人が機械を起動しようとすることが、絶対にできないようにしてください:

- 作業の休憩中に、決して機械を無人のまま放置しないでください
- 作業後は安全に保管します

エルゴスタートは、チェンソーを起動するための力を蓄えます。このため、スターター ロープを引いてエンジンを起動するまで数秒間かかる場合があります。

エルゴスタート付きバージョンの場合、機械を起動する方法には以下の2つがあります。

- ▶ 右手でスターター グリップをなめらかに、ゆっくり引きます - **または** - 右手でスターター グリップを握って、スターター ロープを何回か短く、毎回少しだけ引きます
- ▶ 始動中、ハンドルバーを押します - スターター ロープは最後まで引き出さないでください - **切れる恐れがあります!**
- ▶ スターター グリップを急に放さないでください - 手を添えて垂直にハウジングにゆっくりと巻き込むと、スターターロープは正しく巻き込まれます


18.6 チェンソーの始動



警告


チェンソーの作業者以外は、作業場所から十分離れてください。

18.6.1 手動燃料ポンプ付き機種

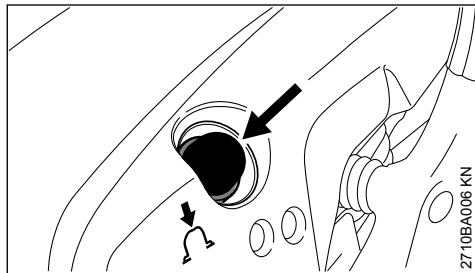

- ▶ 手動燃料ポンプを最低 5 回押します - ポンプに燃料が充満したままの場合でも、同様の操作を行います

18.6.2 すべての機種

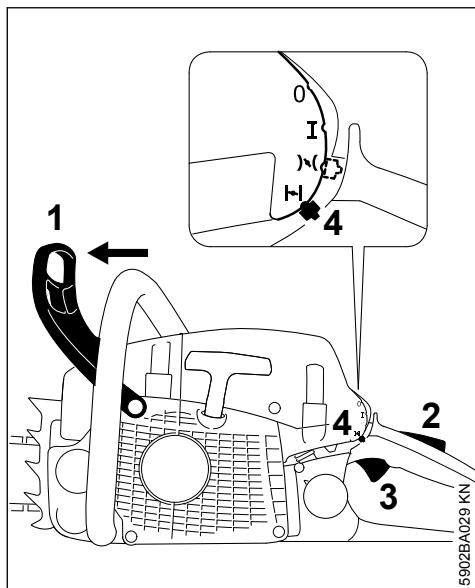

- ▶ ハンド ガード (1) を前方に押します - ソーチェンにブレーキがかかります
- ▶ スロットルトリガー ロックアウト (2) とスロットルトリガー (3) を同時に押します - マスターコントロールレバー (4) をセットします


冷機スタートの位置

- エンジンが冷えている場合 (始動後、スロットルが開いているときにエンジンが停止する場合も)

暖機スタートの位置


- エンジンが暖まっている場合 (エンジンが約 1 分間作動した後)
- ▶ チェンソーを保持して始動します

18.7 エンジンが初爆したら

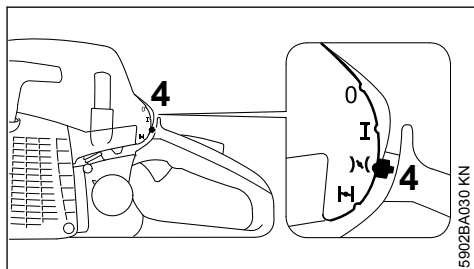


- ▶ マスターコントロールレバー (4) を暖機運転位置 I に移動します
- ▶ チェンソーを保持して始動します

18.8 エンジンが始動したら

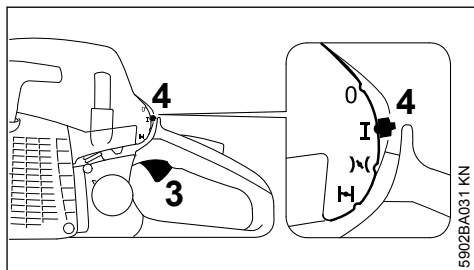

- ▶ スロットルトリガー ロックアウトとスロットルトリガー (3) を押します。マスターコントロールレバー (4) が運転位置 I にジャンプし、エンジンがアイドリングを開始します

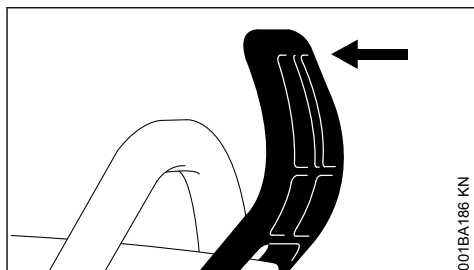

- ▶ ハンド ガードを前ハンドルに向かって引きます

チェン ブレーキが解除されます - チェンソーの使用準備が完了しました。

注記

チェン ブレーキが解除されたときのみスロットルを握ります。チェン ブレーキがロックしている状態(ソーチェンは静止した状態)でエンジン回転数を高くすると、短時間でクラッチおよびチェン ブレーキが損傷します。

18.9 温度が極めて低いとき

- ▶ スロットルを少し開けて、エンジンを十分暖めます
- ▶ 必要に応じて、冬季作業用に設定します。「冬季作業」を参照してください

18.10 エンジンの停止

- ▶ マスター コントロール レバーを停止位置 0 にセットします

マスター コントロール レバーが暖機スタート位置 \X から停止 0 に移動した場合 - 後からスロットルトリガー ロックアウトとスロットルトリガーを同時に押します。

18.11 エンジンがかからない場合

マスター コントロール レバーが、冷機スタート \X から暖機スタート \X に戻っておらず、エンジンに燃料を吸い込みすぎている場合があります。

- ▶ マスター コントロール レバーを停止位置 0 にセットします
- ▶ スパーク プラグを取り外します - 「スパークプラグ」を参照してください
- ▶ スパーク プラグを乾かします
- ▶ 燃焼室の換気のため、スターターを数回引っ張ります
- ▶ スパーク プラグを取り付けます - 「スパークプラグ」を参照してください
- ▶ マスター コントロール レバーを「暖機スタート」\X にセットします - エンジンが冷えている場合でも同じです
- ▶ エンジンを再始動します

19 作業中の注意事項

19.1 ならし運転

新品の機械は、最初の燃料 3 タンク分の間は、高速回転(無負荷でフルスロットル)で運転しないでください。これでならし運転中の不要な高負荷を避けます。すべての動く部品は、ならし運転中になじんでくるので、この期間はショートブロックの摩擦抵抗が大きくなっています。エンジン

の最高出力を発揮できるのは、タンク 5~15 回の使用後となります。

19.2 作業中

注記

出力を増そうとして混合比を薄くしてはいけません。エンジンを損傷することがあります。「キャブレターの調整」の項を参照してください。

注記

チェンブレーキが解除されたときのみスロットルを握ります。チェン ブレーキがロックしている状態(チェンはロックした状態)でエンジン回転数を高くすると、短時間でショートブロックやチェン駆動部(クラッチ、チェン ブレーキ)を損傷します。

19.2.1 チェンの張りを時々点検してください!

長期間使用しているソーチェンに比べて、新しいソーチェンは頻繁に張り直してください。

19.2.2 チェンが冷えている場合:

チェンがバーの下部に軽く触れるが、手で回せるくらいが正しい張り方です。必要に応じて、チェンの張りを再調整します。「ソーチェンの張り方」の項を参照してください。

19.2.3 作業温度のチェン:

チェンが伸びてたわんできます。ドライブリンクがバーの下側のバーの溝から出てはいけません - そうしないと、チェンがバーから飛び出すことがあります。チェンの張りを再調整します。「ソーチェンの張り方」の項を参照してください。

注記

チェンは冷えると縮みます。チェンを緩めないと、クランクシャフトとベアリングを損傷することがあります。

19.2.4 長時間のフルスロットル運転後

長時間のフルスロットル運転後は、しばらくの間アイドリングしてエンジンの熱を冷却風で放熱してください。組み込まれている部品(イグニッションやキャブレター)を熱から守るためです。

19.3 作業後

- ▶ 作業中に暖まったチェンの張りを調整した場合、作業終了後にチェンを緩めてください。

注記

作業が終了したらチェンは必ず緩めてください。チェンは冷えると縮みます。チェンを緩めないで、クランクシャフトとベアリングを損傷することがあります。


19.3.1 短期間の保管

エンジンが冷えるまで待ちます。燃料タンクを一杯にして、次の使用時まで火気のない乾燥した状態で保管します。

19.3.2 長期間の保管

「機械の保管」を参照

20 ガイド バーの保守

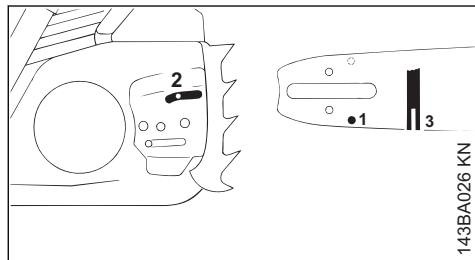

- ▶ チェンの目立てや交換を行うたびにガイドバーを裏返しにします。それにより片側 (特にバーの先端や下側) のみの摩耗を防ぐことができます。
- ▶ オイル供給穴 (1)、オイル流路 (2)、バーの溝 (3) は定期的に清掃してください。
- ▶ 切断に最も使用するガイドバー部分の溝の深さをファイリングゲージ (特殊アクセサリ) の目盛で測定します。

チェンの種類	チェンのピッチ	溝の最低深さ
Picco(ピコ)	1/4" P	4.0 mm
Rapid(ラピッド)	1/4"	4.0 mm
Picco(ピコ)	3/8" P	5.0 mm
Rapid(ラピッド)	3/8", 0.325"	6.0 mm
Rapid(ラピッド)	0.404"	7.0 mm

溝の深さが規定値よりも浅い場合：


- ▶ ガイドバーを交換します。

交換しないと、ドライブリンクタングが溝の底部を擦るようになり、カッターとタイストラップがバーレールに載らなくなります。

21 シュラウド

21.1 シュラウドの取り外し

- ▶ マスターコントロールレバーを停止位置 0 にセットします
- ▶ 前ハンドガードを前方に押します - ソーチェンにブレーキがかかります

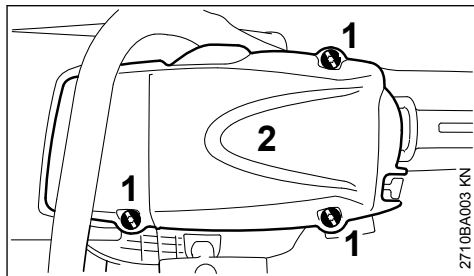

- ▶ スクリュー (1) を緩めます
- ▶ シュラウド (2) を外します


21.2 シュラウドの再取り付け

- ▶ シュラウドを再度取り付け、スクリューを締め付けます

22 エアー フィルター システム


エアーフィルターシステムは、色々なフィルターを取り付けて、さまざまな作業条件に合わせることができます。フィルターは迅速で簡単に交換できます。

22.1 フリース フィルター

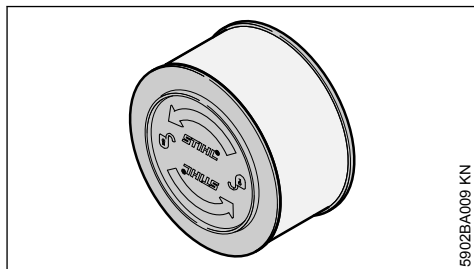

- ▶ フリース フィルターは、通常作業条件および乾燥作業現場で使用します。

22.2 HD2 フィルター

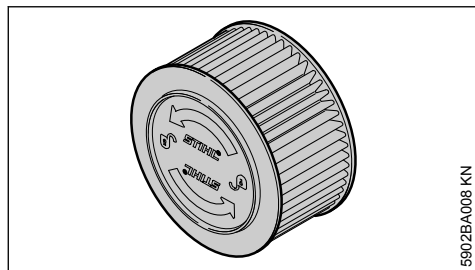

- ▶ HD2 フィルター (黒色のフィルターフレーム、ひだ付きのフィルター素材) は、激寒条件 (例えば、粉雪や地吹雪) や非常に埃っぽい作業条件で使用します。

23 エアフィルターの掃除

23.1 エンジン出力が著しく低下した場合


- ▶ シュラウドを取り外します - 「シュラウド」を参照してください。

23.1.1 エアフィルターの取り外し

- ▶ フィルター周囲の浮いた汚れを取り除きます。

注記

フィルターが損傷するおそれがあるため、エアフィルターの着脱には工具を使用しないでください。

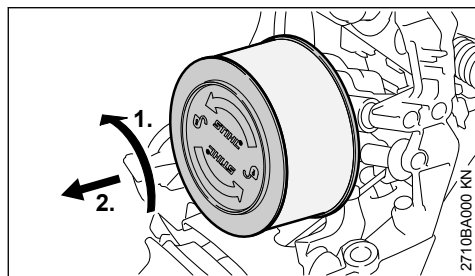

- ▶ エアフィルターを反時計回りに 1/4 回転させ、後ハンドルの方向に持ち上げて取り外します。
- ▶ 損傷したフィルターは必ず交換してください。

23.1.2 エアフィルター (フリースフィルター) の清掃

- ▶ フィルターを手のひらでたたくか、フィルターの内側から外側に向かって圧縮空気を吹き付けて汚れを落とします。

たたいたり、空気を吹き付けたりしただけではこびり付いている汚れを十分に除去できなかった

場合や、フィルター繊維が粘着する場合は、次の方法で洗浄してください：

- ▶ STIHL 特殊洗浄剤 (特殊アクセサリ) またはきれいな不燃性の溶液 (例：ぬるい石けん水) を使用してフィルターを洗浄します。内側から外側に向かってフィルターに水を噴射してすすぎます - 高圧洗浄機は使用しないでください。
- ▶ フィルターの部品を自然乾燥させます - 高温にさらさないでください。

注記

- エアフィルターは外部の熱源を使用せずに自然乾燥させてください。
- フィルターにオイルをしみこませないでください。

- ▶ エアフィルターを取り付けます。

23.1.3 エアフィルター (HD2 フィルター) の清掃


- ▶ エアフィルターを手でたたいて汚れを落とします。
- ▶ エアフィルターの外側に STIHL 特殊洗浄剤または石鹼水を吹き付けます。
- ▶ ぬるま湯でフィルターの外側をすすぎます。

注記

- エアフィルターは外部の熱源を使用せずに自然乾燥させてください。
- フィルターにオイルをしみこませないでください。

- ▶ エアフィルターを自然乾燥させます。
- ▶ エアフィルターを取り付けます。

23.1.4 エアフィルターの取り付け

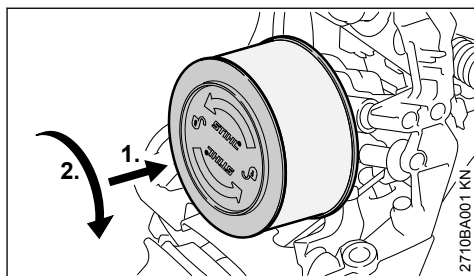

- ▶ エアフィルターを所定の位置に合わせます。
- ▶ エアフィルターをフィルターハウジングの方向に押しながら時計方向に回し、はめ込みます - 「STIHL」の文字を水平にしてください。
- ▶ シュラウドを取り付けます - 「シュラウド」を参照してください。

24 キャブレターの調整

24.1 基本的情報


キャブレターは工場出荷時に標準設定されています。

キャブレターを調整して、すべての作動条件で最適な性能と燃料効率を引き出せます。

24.2 機械の準備

- ▶ エンジンを停止します
- ▶ エア フィルターを点検します - 必要場合は掃除または交換します


24.3 標準設定

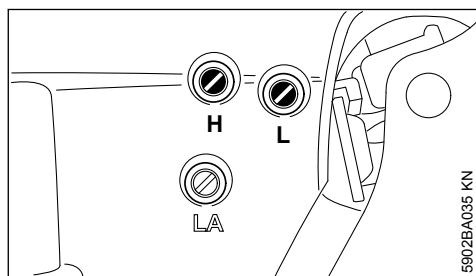

- ▶ 高速調整スクリュー (H) を反時計回りに (最高 3/4 回転) 止まるまで回します。
- ▶ 低速調整スクリュー (L) を時計回りに止まるまで回し、その後 1/4 回転反時計回りに回します

24.4 アイドリング回転数の設定

- ▶ 標準設定にします
- ▶ エンジンを始動して、暖めます

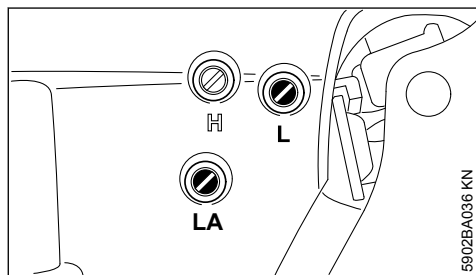

24.4.1 アイドリング回転中にエンジンが停止する

- ▶ アイドリングスピード調整スクリュー (LA) を、ソーチェンと一緒に動きだすまで時計回りに回した後、1 回転戻します。

24.4.2 アイドリング回転時にソーチェンが回転する

- ▶ アイドリング スピード調整スクリュー (LA) を、ソーチェンが回転を停止するまで反時計方向に回した後、さらに 1 回転同方向に回します



警告

調整後もソーチェンがアイドリング回転時に回転し続ける場合は、STIHL サービス店にチェーンソーの点検を依頼してください。

24.4.3 低速調整スクリューが標準設定であるにも関わらず、アイドリング回転数が不安定だったり、加速状態が悪い場合

アイドリング設定が薄すぎます。

- ▶ 低速調整スクリュー (L) を、エンジンがスムーズに作動して滑らかに加速するようになるまで、反時計回りに止まるまでの範囲で慎重に回します

低速調整スクリュー (L) の調整時には、通常、アイドリング スピード調整スクリュー (LA) の再調整も必要です。

24.5 高地で使用する場合のキャブレター調整

高地でエンジンの動作が不十分な場合、次のようなわずかな調整が必要になる場合があります。

- ▶ 標準設定にします
- ▶ エンジンを暖めます
- ▶ 高速調整スクリュー (H) をわずかに時計回り (薄くする) に回します - 最大で止まるまでです

注記

高地から降りてきた後は、キャブレター設定を標準設定に戻します。


設定を薄くしすぎると、潤滑不良と過熱により、エンジンを損傷することがあります。

25 スパーク プラグ


- ▶ エンジンの出力が低下したり、始動しにくくなったりアイドリングが不安定になったら、先ずスパーク プラグを点検してください。
- ▶ 約 100 時間運転後には新品のスパークプラグと交換してください - 電極が極度に焼損している場合はそれよりも早く交換してください。スチール社が承認した、雑音防止スパークプラグのみをご使用ください - 「技術仕様」の項を参照してください。

25.1 スパークプラグの取り外し

- ▶ シュラウドを取り外します - 「シュラウド」を参照してください。
- ▶ マスター コントロール レバーを停止位置 (0) にセットします。

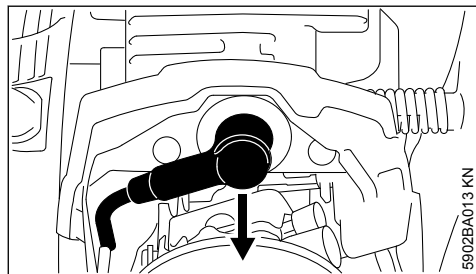


- ▶ スパークプラグ ターミナルを抜き取ります。
- ▶ スパークプラグの周りに付着した汚れを取り除きます。

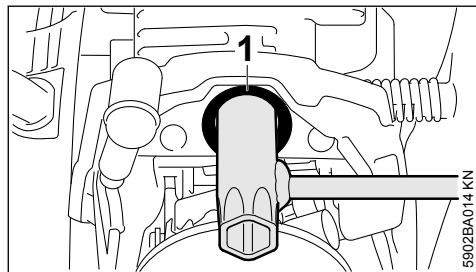

- ▶ コンビネーション レンチをグロメット (1) に差込み、必要なだけ回して、スパーク プラグの六角形にかみ合わせます。
- ▶ コンビネーション レンチをシリンダーに対して、所定の位置いっぱいまで押し込みます。
- ▶ スパーク プラグを緩めます。

25.2 スパークプラグの点検

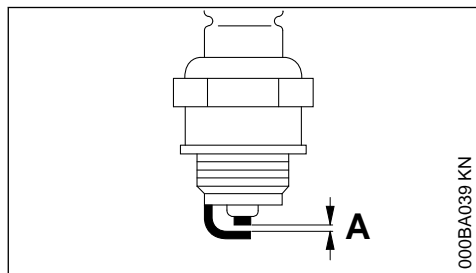


- ▶ 汚れたスパークプラグをきれいにします。
- ▶ 電極ギャップ(A)を点検して、必要な場合は調整します - 数値は「技術仕様」の項を参照してください。

- ▶ 以下のような、スパークプラグが汚れる原因を排除してください。

原因：

- エンジンオイル混合量の過多
- エアークフィルターの汚れ
- 劣悪な使用環境

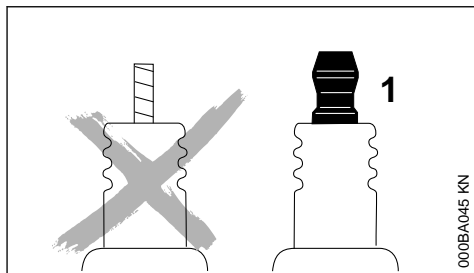


警告

アダプターナット (1) が緩んでいるか、外れている場合はアークが発生することがあります。発火または爆発が起きやすい環境下で作業を行うと、実際の火災または爆発が発生する恐れがあります。この場合、作業員が重傷を負ったり、建物に損傷を与えたりする可能性があります。

- ▶ 抵抗入タイプのスパークプラグを使用し、アダプターナットをしっかりと締め付けてください。

25.3 スパークプラグの取り付け

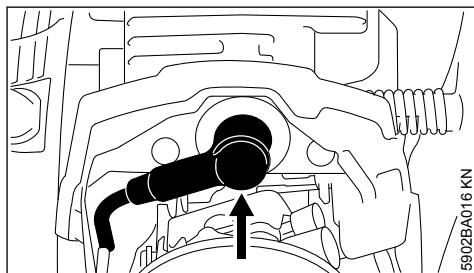

- ▶ スパーク プラグをグロメットに差し込み、手で締め付けます。
- ▶ スパーク プラグを締め付け、ターミナルをしっかり押し込んで取り付けます。
- ▶ シュラウドを取り付けます - 「シュラウド」を参照してください。

26 機械の保管

約 3 カ月以上の場合：


- ▶ 換気の良い場所で燃料タンクを空にし、洗浄します。

- ▶ 燃料は、地域の環境規制条件通りに処理してください。
- ▶ キャブレターのダイヤフラムの固着を防ぐため、エンジンを運転してキャブレター内の燃料を空にしてください。
- ▶ ソーチェーンとガイドバーを取り外し、汚れを落とし、防錆オイルを吹き付けます。
- ▶ 機械を丁寧に掃除します。特にシリンダー フィンとエア フィルターに注意します。
- ▶ チェンオイルに生分解性オイル(スチール バイオ プラス等)を使用している場合、オイル タンクいっぱいになるまでオイルを充填します。
- ▶ 機械を乾いた、高所または鍵の掛かる場所に保管してください。子供などによる許可外の使用を避けてください。

27 チェン スプロケットの点検と交換

- ▶ チェン スプロケットのカバー、ソーチェーン、ガイドバーを外します。
- ▶ チェンブレーキを外します - 前ハンドルからハンドガードを引っばります

27.1 新しいチェン スプロケットを取り付けます

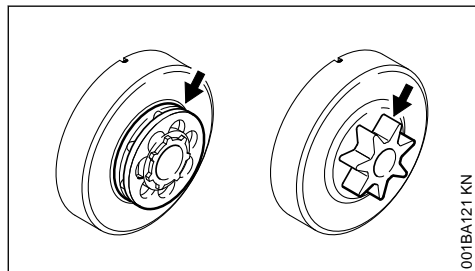


001BA121 KN

- 2本のソーチェーン使用後またはその前
- 磨耗マーク (矢印) が 0.5 mm を超えたら、ソーチェーンの寿命が短くなるので、点検ゲージ (特殊アクセサリ) を使用して点検します

2本のソーチェーンを交互に使用すると、チェン スプロケットの寿命が延びます。

スチールでは、チェンブレーキの機能を最大限に確保するために、スチール純正チェン スプロケットの使用を推奨します。

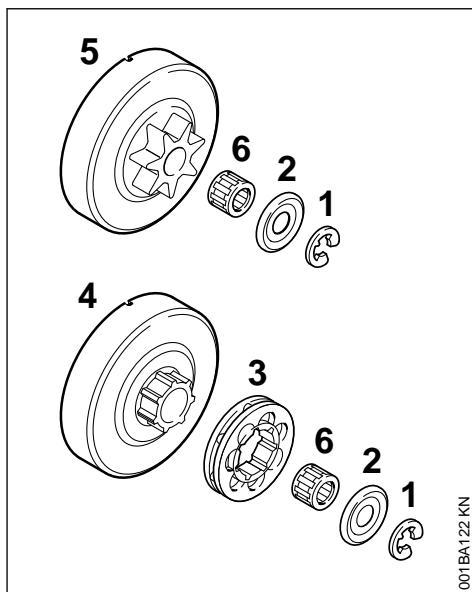

001BA122 KN

- ▶ E-クリップ (1) をスクリュードライバーで外します
- ▶ ワッシャー (2) を外します
- ▶ リム スプロケット (3) を取り外します
- ▶ クラッチ ドラム (4) の溝を点検します - 磨耗がひどい場合は、クラッチ ドラムも交換します
- ▶ クイックストップ スーパー チェンブレーキの スロットル トリガー ロックアウトを押してから、クラッチ ドラムまたはスーパー チェン スプロケット (5) を、ニードル ケージ (6) と一緒に クランクシャフトから外します

27.2 スーパー チェン スプロケット/リム スプロケットの取り付け

- ▶ クランクシャフトの根本とニードル ケージをきれいにし、スチール潤滑グリース (特殊アクセサリ) を塗布します
- ▶ ニードル ケージをクランクシャフトの根元に押し込みます
- ▶ 再び取り付けた後に、クイックストップ スーパー チェンブレーキのスロットル トリガー ロックアウトを先に押してから、クラッチ ドラムおよび/またはスーパー チェン スプロケットを約 1 回転回して、オイル ポンプ ドライブの キャリアをかみ合わせます
- ▶ リム スプロケットを取り付けます - 空洞部分を外側に向けます
- ▶ ワッシャーと E-クリップをクランクシャフトに取り付けます

28 ソーチェンの整備と目立て

28.1 ソーチェンを正しく目立てして 楽に切断作業を行う

正しく目立てされたチェーンを使うと、ほんの少し押すだけで楽に木材を切ることができます。

切れ味が悪いまたは損傷しているソーチェンを使用しないでください - 身体に大きな負担がかかり、振動が激しく、切断状態が悪く、摩擦が早くなります。

- ▶ ソーチェンの汚れを取り除きます
- ▶ ソーチェンの亀裂およびリベットの損傷を点検します
- ▶ 損傷または磨耗しているチェーン構成部品を交換して、形状および磨耗に関して残存部分に適合するようにします - 状態に応じて再加工します


超硬チップ付き（デュロ）ソーチェンは、特に耐摩耗性が強くなっています。最適な目立てをするには、スチールではスチール サービス店をお勧めします。



警告

下記の角度と寸法に適合することが絶対に必要です。目立てが不適切なソーチェン（特にデプスゲージが低すぎる）では、チェーンソーがキックバックを起こしやすくなります - **ケガの危険!**

28.2 チェンのピッチ

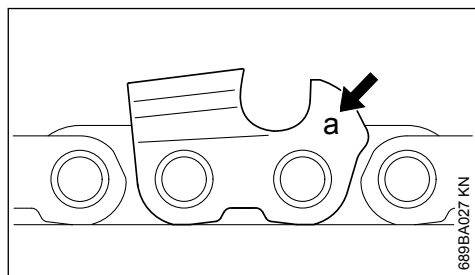


チェーンのピッチのマーキング (a) が、個々のカッターのデプスゲージの部分に刻印されています。

マーキング (a)	チェーンのピッチ	
	インチ	mm
7	1/4 P	6.35
1 または 1/4	1/4	6.35
6、P または PM	3/8 P	9.32
2 または 325	0.325	8.25
3 または 3/8	3/8	9.32
4 または 404	0.404	10.26

使用するヤスリの直径は、チェーンピッチによって異なります - 表「目立工具」を参照してください。

カッターの角度は、目立てをする間維持する必要があります。

28.3 上刃・横刃目立て角度

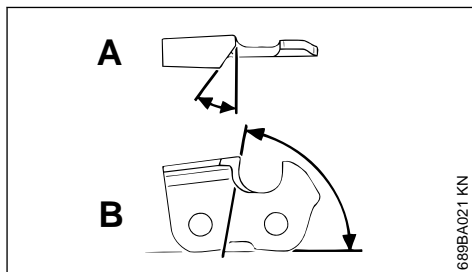

A 上刃目立て角度

スチールソーチェンは、上刃目立て角度 30 度で目立てします。リッピングチェーンは例外で、上刃目立て角度が 10 度です。リッピングチェーンは名称に X が含まれます。


B 横刃目立て角度

指定されたファイルホルダーおよびファイル直径を使用すると、自動的に適切な横刃目立て角度になります。

刃の形状	角度(°)	
	A	B
マイクロ = セミチゼル歯、63 PM3、26 RM3、36 RM など	30	75
スーパ = フル チゼル歯、63 PS3、26 RS、36 RS3 など	30	60
リッピングチェーン、63 PMX、36 RMX など	10	75

カッターの角度は、ソーチェンのすべてで同じにする必要があります。角度が一定でない場合：ソーチェンの動作が雑で不均等で、磨耗が早く、ソーチェンが破損することさえあります。

28.4 ファイルホルダー

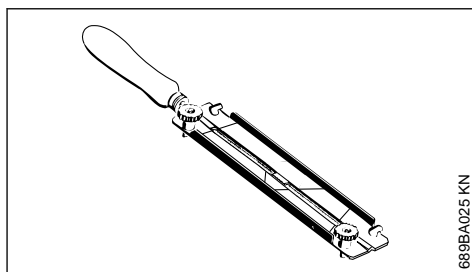


▶ ファイルホルダーの使用

手でソーチェンを目立てするときは、必ずファイルホルダー（特殊アクセサリ、表「目立工具」

を参照)を使用します。ファイルホルダーには、目立て角度のマーキングがあります。

専用のチェーンヤスリを使用してください！
他のヤスリは切断の形状とタイプに関して不適切です。



28.5 角度を確認するには

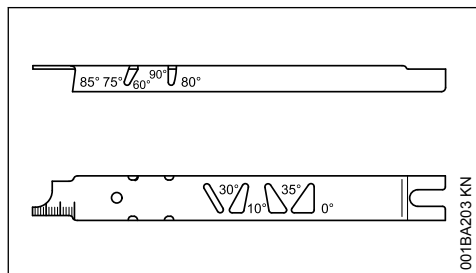

スチール ファイリング ゲージ (特殊アクセサリ、表「目立工具」を参照)を使用します - 上刃・横刃目立角、デプスゲージの設定、および刃の長さの点検、さらに溝とオイル孔の掃除に使える、便利な汎用ゲージです。

28.6 正しい目立

- ▶ チェンピッチに合った目立ツールを選びます
- ▶ 必要に応じてガイドバーを固定します
- ▶ ソーチェンをブロックします - ハンドガードを前方に押します
- ▶ ソーチェンを進めるには、ハンドガードをハンドルバーに向けて引きます：チェーンブレーキが解除されます。クイックストップスーパーチェーンブレーキシステムでは、さらにスロットトリガーロックアウトを押します
- ▶ 目立てを頻繁に行い、ほんのわずかに刃先を擦ります - 簡単な目立てには、通常、ヤスリを2、3回当てただけで十分です

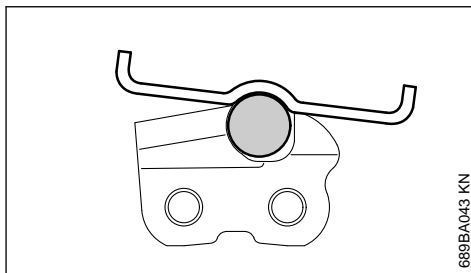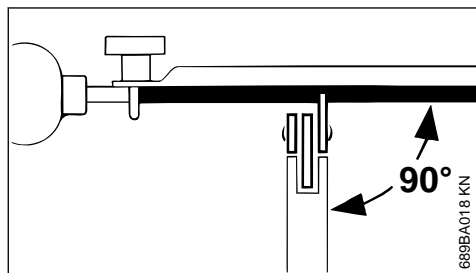


- ▶ ヤスリの位置：ファイルホルダーのマーキングで指定された角度で水平方向 (ガイドバーの側面に対して直角) に、ファイルホルダーを刃とデプスゲージの上に置きます
- ▶ 必ず内側から外側に向けてヤスリをかけます
- ▶ ヤスリは前方ストロークのみで目立てをします - 後方ストロークのときはヤスリを少し離します
- ▶ タイストラップおよびドライブリンクにヤスリをかけないでください
- ▶ 定期的にヤスリを少し回して、不均等に磨耗しないようにします
- ▶ ヤスリのバリを取り除くには、硬木の小片を使用します
- ▶ ファイリングゲージで角度を確認します

すべてのカッターの長さを同じにします。

カッターの長さが異なると、刃の高さも異なり、ソーチェンの動作が荒くなり、チェンが破損することがあります。

- ▶ すべてのカッターを最も短いカッターと同じ長さに上げます - 理想的には電動式目立機を使用するサービス店で実施します

28.7 デプスゲージの設定

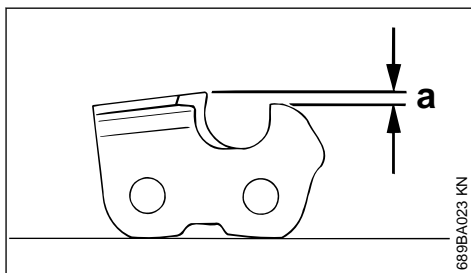

デプスゲージによって、カッターが木に食い込む深さ、つまり切りくずの厚さが決まります。

- a デプスゲージとカッター先端の間の必要な距離


霜がないときに軟らかい木を切断する場合は、距離を最大 0.2 mm (0.008") 増やすことができます。

チェーンのピッチ		デプス ゲージ 距離 (a)	
インチ	(mm)	mm	(インチ)
1/4 P	(6.35)	0.45	(0.018)
1/4	(6.35)	0.65	(0.026)
3/8 P	(9.32)	0.65	(0.026)
0.325	(8.25)	0.65	(0.026)
3/8	(9.32)	0.65	(0.026)
0.404	(10.26)	0.80	(0.031)

28.8 デプス ゲージを低くする

カッターの目立てを行うと、デプス 量が小さくなります。

- ▶ 目立てを行うたびにデプス ゲージの設定を確認します

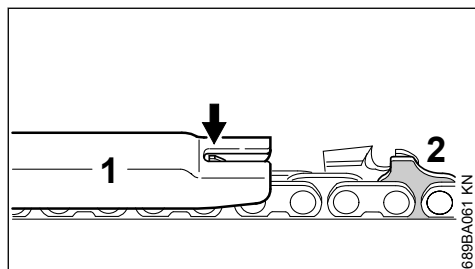


- ▶ チェン ピッチに適切なファイル ゲージ (1) をソーチェンに載せ、確認するカッターに押しつけます - デプス ゲージがファイル ゲージより突き出ている場合、デプス ゲージを再加工する必要があります

セーフティ ドライブ リングが付いたソーチェン (2) - セーフティ ドライブ リングの上部 (2) (サービスマーキング付き) はカッターのデプス ゲージと一緒に下がります。




警告

セーフティ ドライブ リングの残りの部分は、目立てしてはいけません。チェーンソーがキックバックを起こす危険性が高まる場合があります。

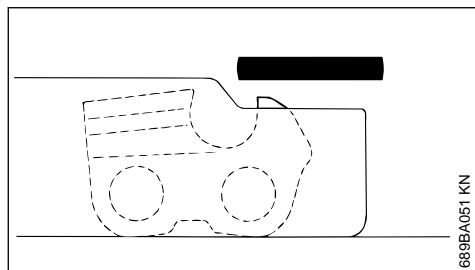

- ▶ デプス ゲージを加工し、ファイル ゲージと揃うようにします

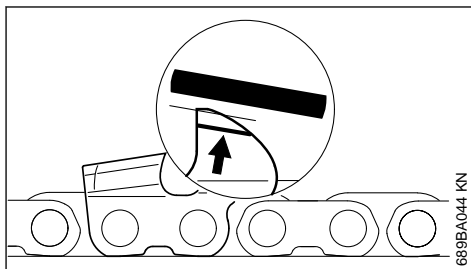


- ▶ その後、デプス ゲージの先端をサービスマーク (矢印を参照) と平行になるようにドレッシングします - その際、デプス ゲージの最も高い位置が、さらに後方にずれないように注意します



警告

デプス ゲージが低すぎると、チェーンソーがキックバックを起こしやすくなります。

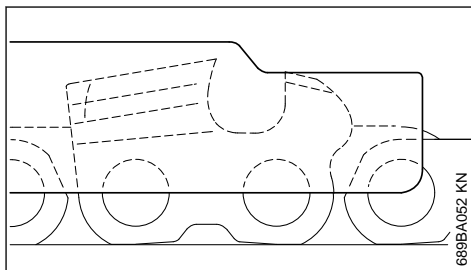

- ▶ ファイル ゲージをソーチェンに載せます - デプス ゲージの最も高い位置がファイル ゲージと一致しなければなりません
- ▶ 目立てが終了したら、ソーチェンをよく洗浄し、ヤスリやグラインダーの切削分を除いて、十分に潤滑油を塗布します
- ▶ 長期間使用しない場合、ソーチェンを洗浄して、潤滑油を塗布した状態で保管します

目立工具 (特殊アクセサリ)							
チェンのピッチ		丸ヤスリ	丸ヤスリ	ファイル ホルダー	ファイル ゲージ	平ヤスリ	目立セット 1)
インチ	(mm)	mm (インチ)	部品番号	部品番号	部品番号	部品番号	部品番号
1/4P	(6.35)	3.2 (1/8)	5605 771 3206	5605 750 4300	0000 893 4005	0814 252 3356	5605 007 1000
1/4	(6.35)	4.0 (5/32)	5605 772 4006	5605 750 4327	1110 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1027
3/8 P	(9.32)	4.0 (5/32)	5605 772 4006	5605 750 4327	1110 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1027
0.325	(8.25)	4.8 (3/16)	5605 772 4806	5605 750 4328	1110 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1028
3/8	(9.32)	5.2 (13/64)	5605 772 5206	5605 750 4329	1110 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1029
0.404	(10.26)	5.5 (7/32)	5605 772 5506	5605 750 4330	1106 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1030

1) 丸ヤスリ、平ヤスリ、ファイリング ゲージ付きファイル ホルダーで構成

29 整備表

次の整備周期は通常の作業条件を対象としています。過酷な条件下(粉塵の蓄積量が多い、樹脂分の多い木材を切断する、熱帯樹からの木材を切断する等)で作業を行うか、毎日の作業時間が通常よりも長い場合は、それに応じて表に示された間隔よりも短くしてください。時々しか使用しない場合は、整備間隔を相応に長くすることが可能です。		前 接 続 作 業	日 毎 日 作 業 終 了 後	毎 日 作 業 終 了 後	毎 週	毎 月	毎 年	故 障 損 傷	時 間 損 傷	必要に応じて
機械本体	目視検査(状態、漏れ)	X		X						
	清掃		X							
スロットトリガー、スロットトリガーロックアウト、チョークレバー、停止スイッチ、マスターコントロールレバー(装置によって異なる)	機能テスト	X		X						
チェーンレキ	機能テスト	X		X						
	点検はサービス店に依頼してください ¹⁾									X
手動燃料ポンプ(装備モデルのみ)	点検	X								
	修理はサービス店に依頼してください ¹⁾								X	
燃料タンクの燃料ピックアップボディ/フィルター	点検					X				
	洗浄、フィルターインサートの交換					X		X		
	交換						X		X	X
燃料タンク	清掃					X				
チェンオイルタンク	清掃					X				
チェンオイル	点検	X								
ソーチェン	点検、切れ具合を確認	X		X						
	ソーチェンの張りの点検	X		X						

¹⁾ STIHL 社では、STIHL サービス店に依頼されることをお勧めしています

2) ブロ用チェーンソー (出力 3.4 kW 以上) の初回使用時は、10~20 時間の使用後、シリンダーブロックスクリーを締め直してください

次の整備周期は通常の作業条件を対象としています。過酷な条件下(粉塵の蓄積量が多い、樹脂分の多い木材を切断する、熱帯樹からの木材を切断する等)で作業を行うか、毎日の作業時間が通常よりも長い場合は、それに応じて表に示された間隔よりも短くしてください。時々しか使用しない場合は、整備間隔を相応に長くすることが可能です。		掘削・掘削機	日毎に一度だけ作業終了後	皆度毎に一度だけ	週毎	月毎	年毎	皆度毎に一度だけ	皆度毎に一度だけ	2ヶ月に一度
	目立て									X
ガイドバー	点検 (摩耗、損傷)	X								
	掃除し、裏返す									X
	バリ取り				X					
	交換								X	X
チェンスプロケット	点検				X					
エアフィルター	清掃							X		X
	交換								X	
防振エレメント	点検	X						X		
	交換は サービス店に依頼してください ¹⁾								X	
ファンハウジングの空気吸入口	清掃		X		X					X
シリンダーフィン	清掃		X			X				X
キャブレター	アイドルリング調整の確認 - ソーチェンが回らないこと	X		X						
	アイドルリング回転数の設定。必要に応じてサービス店に修理を依頼してください ¹⁾									X
スパークプラグ	電極ギャップの調整							X		
	100 運転時間ごとに交換									
手の届くスクリューとナット (調整スクリューを除く)	締め付ける ²⁾									X
チェンキャッチャー	点検	X								
	交換								X	
安全情報ラベル	交換								X	

30 磨耗の低減と損傷の回避

本取扱説明書の記述を遵守して使用すると、機械の過度の磨耗や損傷が回避されます。

本機の使用、整備並びに保管は、本取扱説明書の記述に従って入念に行ってください。

特に以下の場合のように、安全に関する注意事項、取扱説明書の記述内容及び警告事項に従わずに使用したことに起因する全ての損傷については、ユーザーが責任を負います：

- － スチールが許可していない製品の改造。

- － 当製品への適用が承認されていない、適していない、または低品質のツールやアクセサリを使用。
- － 指定外の目的に当製品を使用。
- － スポーツ或いは競技等の催し物に当製品を使用。
- － 損傷部品を装備したまま当製品を使用したことから生じる派生的損傷。

30.1 整備作業

「整備表」に列記されている作業は、必ず全て定期的に行ってください。整備作業を使用者が自

¹⁾ STIHL 社では、STIHL サービス店に依頼されることをお勧めしています

²⁾ プロ用チェンソー (出力 3.4 kW 以上) の初回使用時は、10～20 時間の使用後、シリンダーブロックスクリューを締め直してください

ら行えない場合は、サービス店に依頼してください。

当社では整備や修理を、認定を受けたスチール サービス店のみに依頼されることをお勧めします。スチール サービス店には定期的にトレーニングを受ける機会が与えられ、必要な技術情報の提供を受けています。

上記整備作業を怠ったことが原因で生じた以下のような損傷に対しては、上記の例として、以下の部品が挙げられます：


- 指定された時期に実施されなかった整備や不十分な整備(例：エアー フィルター、燃料フィルター)、不適切なキャブレターの調整または不十分な冷却空気経路の掃除(エアー吸入スリット、シリンドラー フィン)が原因で生じたエンジンの損傷。
- 不適切な保管に起因する腐食およびその他の派生的損傷。
- 低品質の交換部品を使用したことによる本機の損傷。

30.2 磨耗部品

カットオフソーの部品によっては、規定通りに使用しても通常の磨耗は避けられません。これらの部品は、使用の種類や期間に合わせて適時に交換してください。上記の例として、以下の部品が挙げられます：

- ソーチェン、ガイドバー
- 駆動部品(クラッチ、クラッチ ドラム、チェン スプロケット)
- フィルター(エアー フィルター、オイル フィルター、燃料フィルター)
- リワインドスターター
- スパーク プラグ
- 防振システムのコンポーネント

31 主要構成部品

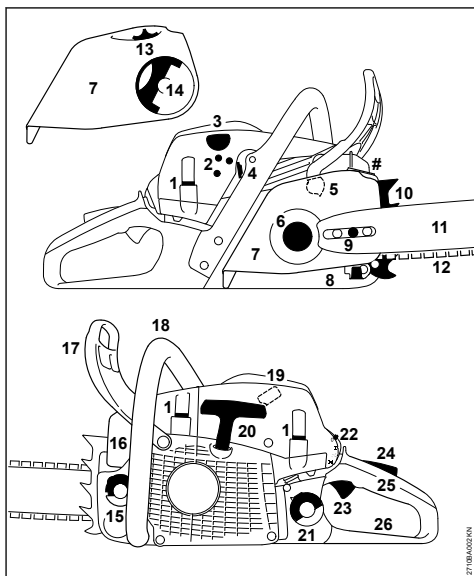

- 1 シュラウドツイスト ロック
- 2 キャブレター調整スクリュー
- 3 手動燃料ポンプ¹⁾
- 4 シャッター (夏季作業および冬季作業)
- 5 チェン ブレーキ
- 6 チェン スプロケット
- 7 チェン スプロケット カバー
- 8 チェン キャッチャー
- 9 サイドアクセス チェン テンショナー¹⁾
- 10 バンパー スパイク
- 11 ガイド バー
- 12 オイロマチック ソーチェン
- 13 調整ホイール¹⁾ (クイック テンショナー)
- 14 ウィングナットのウィング¹⁾ (クイック テンショナー)
- 15 オイルフィルター キャップ
- 16 マフラー
- 17 前ハンド ガード
- 18 前ハンドル (ハンドルバー)
- 19 スパーク プラグ ターミナル
- 20 スターター グリップ
- 21 燃料タンク キャップ

22 マスター コントロール レバー

23 スロットル トリガー

24 スロットル レバー ロック

25 後ハンドル

26 後ハンド ガード

機械番号

32 技術仕様

32.1 エンジン

STIHL 単気筒 2 ストロークエンジン

32.1.1 MS 271, MS 271 C

排気量：	50.2 cm ³
シリンダー径：	44.7 mm
ピストンストローク：	32 mm
ISO 7293 に準拠したエンジン出力：	2.6 kW (3.5 HP)、
9500 rpm 時	
アイドリング回転数： ¹⁾	2800 rpm

32.1.2 MS 291, MS 291 C

排気量：	55.5 cm ³
シリンダー径：	47.0 mm
ピストンストローク：	32 mm
ISO 7293 に準拠したエンジン出力：	2.8 kW (3.8 HP)、
9500 rpm 時	
アイドリング回転数： ¹⁾	2800 rpm

32.2 イグニッションシステム

エレクトロニクスマグネットイグニッション

スパークプラグ(雑音防 止)：	Bosch WSR 6 F、
電極ギャップ：	NGK BPMR 7 A
	0.5 mm

32.3 燃料システム

燃料ポンプ付き全方向ダイヤフラム式キャブレター

燃料タンク容量： 500 cm³ (0.5 l)

32.4 チェンオイル

全自動、回転数制御プランジャー式オイルポンプ

オイルタンク容量： 240 cm³ (0.24 l)

32.5 重量

燃料なし、カッティングアタッチメントなし	
MS 271：	5.6 kg
MS 271 C(エルゴスタートおよびク ックチェーンテンショナー付き)：	6.2 kg
MS 291：	5.6 kg

燃料なし、カッティングアタッチメントなし
MS 291 C、エルゴスタートおよびクイ 6.2 kg
ックチェーンテンショナー付き：

32.6 カッティングアタッチメント MS 271, MS 271 C

実際の切断長は、指定された長さより短い場合があります。

32.6.1 ソーチェーン .325"

Rapid Micro(ラビットマイクロ)(23 RM) 3684 型	
Rapid Micro(ラビットマイクロ)3 (23 RM3) 3687 型	
Rapid Super(ラビットスーパー)(23 RS) 3637 型	
Rapid Duro(ラビットデュロ)3 (23 RD3) 3665 型	
Rapid Micro(ラビットマイクロ) Pro(23 RM Pro) 3693 型	
Rapid Micro(ラビットマイクロ) 3 Pro(23 RM3 Pro) 3695 型	
Rapid Super(ラビットスーパー) Pro(23 RS Pro) 3690 型	
Rapid Duro(ラビットデュロ) 3 Pro(23 RD3 Pro) 3696 型	
ピッチ：	.325" (8.25 mm)
ドライブ リンク ゲージ：	1.3 mm

Rapid Micro(ラビットマイクロ)(26 RM) 3686 型	
Rapid Micro(ラビットマイクロ)3 (26 RM3) 3689 型	
Rapid Super(ラビットスーパー)(26 RS) 3639 型	
ラビットデュロ 3 (26 RD3) 3667 型	
ピッチ：	.325" (8.25 mm)
ドライブ リンク ゲージ：	1.6 mm

32.6.2 Rollomatic / Light(ローロマチックライ ト) 04 ガイドバー

切断長 (ピッチ 325")	35、40、45、50 cm
溝幅：	1.3 mm
スプロケットノーズ：	10 枚歯

32.6.3 ローロマチック(Rollomatic)ガイドバ ー

切断長 (ピッチ 325")	40、45、50 cm
溝幅：	1.3 mm
スプロケットノーズ：	11 枚歯

32.6.4 Rollomatic / Light(ローロマチックライ ト) 04 ガイドバー

切断長 (ピッチ 325")	35、40、45、50 cm
溝幅：	1.6 mm
スプロケットノーズ：	10 枚歯

32.6.5 ローロマチック(Rollomatic)ガイドバ ー

切断長 (ピッチ 325")	32、37、40 cm
溝幅：	1.6 mm
スプロケットノーズ：	11 枚歯

¹⁾ バージョンによって異なります

¹⁾ ISO 11681 に準拠 (+/- 50 rpm)

32.6.6 Duromatic(デュロマチック)ガイドバ

切断長 (ピッチ 325") 45 cm
溝幅: 1.6 mm

32.6.7 チェンスプロケット

7 枚歯、.325" 用
ISO 11681 に準拠した最大チェン 24.4 m/s
速度:
最大出力時のチェンスピード: 19.3 m/s

**32.7 カッティングアタッチメント
MS 291、MS 291 C**

実際の切断長は、指定された長さより短い場合があります。

32.7.1 ソーチェン .325"

Rapid Micro(ラビッドマイクロ)(23 RM) 3684 型
Rapid Micro(ラビッドマイクロ)3 (23 RM3) 3687 型

Rapid Super(ラビッドスーパー)(23 RS) 3637 型
Rapid Duro(ラビッドデュロ)3 (23 RD3) 3665 型
Rapid Micro(ラビッドマイクロ) Pro(23 RM Pro) 3693 型

Rapid Micro(ラビッドマイクロ) 3 Pro(23 RM3 Pro) 3695 型
Rapid Super(ラビッドスーパー) Pro(23 RS Pro) 3690 型
Rapid Duro(ラビッドデュロ) 3 Pro(23 RD3 Pro) 3696 型

ピッチ: .325" (8.25 mm)
ドライブ リンク ゲージ: 1.3 mm

Rapid Micro(ラビッドマイクロ)(26 RM) 3686 型
Rapid Micro(ラビッドマイクロ)3 (26 RM3) 3689 型

Rapid Super(ラビッドスーパー)(26 RS) 3639 型
ラビッドデュロ 3 (26 RD3) 3667 型
ピッチ: .325" (8.25 mm)
ドライブ リンク ゲージ: 1.6 mm

**32.7.2 Rollomatic / Light(ローロマチックライ
ト) 04 ガイドバー**

切断長 (ピッチ 325") 35、40、45、50 cm
溝幅: 1.3 mm
スプロケットノーズ: 10 枚歯

32.7.3 ローロマチック(Rollomatic)ガイドバ

切断長 (ピッチ 325") 40、45、50 cm
溝幅: 1.3 mm
スプロケットノーズ: 11 枚歯

**32.7.4 Rollomatic / Light(ローロマチックライ
ト) 04 ガイドバー**

切断長 (ピッチ 325") 35、40、45、50 cm
溝幅: 1.6 mm
スプロケットノーズ: 10 枚歯

32.7.5 ローロマチック(Rollomatic)ガイドバ

切断長 (ピッチ 325") 32、37、40 cm
溝幅: 1.6 mm
スプロケットノーズ: 11 枚歯

32.7.6 ソーチェン 3/8"

Rapid Micro(ラビッドマイクロ)(36 RM) 3652 型
Rapid Micro(ラビッドマイクロ)3 (36 RM3) 3664 型
Rapid Super(ラビッドスーパー)(36 RS) 3621 型
ラビッドスーパー 3 (36 RS3) 3626 型
Rapid Duro(ラビッドデュロ) (36 RD) 3943 型
Rapid Duro 3 (ラビッドデュロ) (36 RD3) 3683 型
ピッチ: 3/8" (9.32 mm)
ドライブ リンク ゲージ: 1.6 mm

**32.7.7 Rollomatic / Light(ローロマチックライ
ト) 04 ガイドバー**

ブレード長さ: 37、40、45 cm
ピッチ: 3/8" (9.32 mm)
溝幅: 1.6 mm
スプロケットノーズ: 9 枚歯

32.7.8 ローロマチック(Rollomatic)ガイドバ

ブレード長さ: 37、40、45 cm
ピッチ: 3/8" (9.32 mm)
溝幅: 1.6 mm
スプロケットノーズ: 11 枚歯

32.7.9 Duromatic(デュロマチック)ガイドバ

バーの長さ (ピッチ 3/8"): 45 cm
溝幅: 1.6 mm

32.7.10 チェンスプロケット

7 枚歯、3/8" 用
ISO 11681 に準拠した最大チェン速 27.5 m/s
度:
最大出力時のチェンスピード: 21.7 m/s
7 枚歯、.325" 用
ISO 11681 に準拠した最大チェン速 24.4 m/s
度:
最大出力時のチェンスピード: 19.3 m/s

32.8 音圧・騒音・振動数値

振動に関する指令 2002/44/EC の遵守の詳細については、www.stihl.com/vib をご覧ください。

32.8.1 ISO 22868 に準拠した音圧レベル L_p

MS 271: 103 dB(A)
MS 271 C: 103 dB(A)
MS 291: 103 dB(A)
MS 291 C: 103 dB(A)

32.8.2 ISO 22868 に準拠した音響出力レベル L_w

MS 271: 115 dB(A)
MS 271 C: 115 dB(A)

MS 291: 116 dB(A)
MS 291 C: 116 dB(A)

32.8.3 ISO 22867 に準拠した振動加速度 a_{hv} ,

eq

	ハンドル、左	ハンドル、右
MS 271:	4.5 m/s ²	4.5 m/s ²
MS 271 C:	4.5 m/s ²	4.5 m/s ²
MS 291:	4.5 m/s ²	4.5 m/s ²
MS 291 C:	4.5 m/s ²	4.5 m/s ²

指令 2006/42/EC に準拠した K-係数は、音圧レベルおよび音響出力レベルについて 2.0 dB(A) です。指令 2006/42/EC に準拠した K-係数は、振動加速度について 2.0 m/s² です。

32.9 REACH

REACH は EC の規定で、化学物質 (Chemical substances) の登録 (Registration)、評価 (Evaluation)、認可 (Authorisation)、規制を意味します。

REACH 規定 (EC) No. 1907/2006 の遵守の詳細については www.stihl.com/reach をご覧ください。

32.10 排気ガス

EU 型式認定手順に従って測定した CO₂ 値は、www.stihl.com/co2 に記載されています。

CO₂ 測定値は、代表的なエンジンを実験室で標準的な試験手順に従って測定した結果であり、特定のエンジンの性能を明示的、暗示的に保証する数値ではありません。

適用される排気ガス規制の要件は、本書に記載されている方法で機械を使用し、整備することによって満たされます。型式認定は、エンジンを改造すると無効になります。

33 スペア パーツのご注文

お客様のチェーンソーの機種、機械番号、およびガイドバーとソーチェンの部品番号を、下に準備したスペースにご記入ください。これは、次にご注文いただくときに便利です。

ガイドバー、ソーチェンは消耗部品です。これらの部品を注文するとき、型式、部品番号、部品名を明記してください。

機種

機械番号

ガイドバー部品番号

ソーチェン部品番号


34 整備と修理

本機を使用する方が実施できる保守および整備作業は、本取扱説明書に記述されていることだけです。それ以外の修理はすべてサービス店に依頼してください。

当社では整備や修理を、認定を受けたスチール サービス店のみに依頼されることをお勧めします。スチール サービス店には定期的にトレーニングを受ける機会が与えられ、必要な技術情報の提供を受けています。


修理時には、当社が本機への使用を承認した、または技術的に同等な交換部品だけをご使用ください。高品質の交換部品のみを使用して、事故および本機の損傷を回避してください。

当社ではスチール オリジナルの交換部品のご使用をお勧めします。

スチール純正部品には、スチール部品番号、**STIHL** ロゴマークおよびスチール部品シンボルマーク  が刻印されています。(小さな部品では、シンボルマークだけが刻印されているものもあります。)

35 廃棄

国別の廃棄の規則および規制を順守してください。

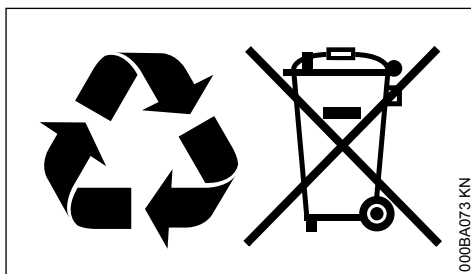

スチール製品は、家庭用ごみ入れに廃棄しないでください。製品、アクセサリ、包装は、環境に配慮してリサイクルを行うため、認可された廃棄場に持ち込んでください。

廃棄物処理の最新情報については、スチール サービス店へお問い合わせください。

36 EC 適合証明書

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
Germany (ドイツ)

は、独占的な責任下で下記の製品が

名称： チェンソー
メーカー名： STIHL
型式： MS 271
 MS 271 C
 MS 271 C-BE
 MS 291
 MS 291 C
 MS 291 C-BE
シリーズ番号： 1141

排気量

すべての MS 271： 50.2 cm³

すべての MS 291： 55.5 cm³

指令 2011/65/EU、2006/42/EC、2014/30/EU および 2000/14/EC の関連する条項に適合しており、製造の時点で有効であった次の規格のバージョンに準拠して開発および製造されたことを保証いたします：

EN ISO 11681-1、EN 55012、EN 61000-6-1

音響出力レベルは、測定値および確保数値共に、2000/14/EC の付録 V と規格 ISO 9207 に基づいています。

音響出力レベル測定値

すべての MS 271： 115 dB(A)

すべての MS 291： 116 dB(A)

音響出力レベル保証値

すべての MS 271： 117 dB(A)

すべての MS 291： 118 dB(A)

EC 型式検査の実施者：

DPLF

Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle für Land- und Forsttechnik GbR (NB 0363)

Spremberger Straße 1

D-64823 Groß-Umstadt

証明書番号:

すべての MS 271： K-EG -2009/5469

すべての MS 291： K-EG -2009/5471

技術資料の保管場所：

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Produktzulassung

製品の製造年と機械番号は、機械本体に表示されています。

Waiblingen にて発行、2020 年 02 月 03 日

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

代理人



Dr. Jürgen Hoffmann

Head of Product Data, Regulations and
Licensing (製品データ・規制・認可部長)



www.stihl.com



0458-574-4321-D



0458-574-4321-D